

 
 
XT3 简易操作说明

一、校准

1, 按 SET 键开机 

2, 按 MODE 键一次, 出现 , 按 SET 键一次或两次直到把 OFF 变成 ON, 按

MODE 键一次, 屏幕显示 SET 字样 

3, 按 MODE 键三次显示 , 按 SET 键进入 , 第一位数字闪动

4, 按 MODE 键, 数据位依次闪动, 闪动的位可以按 SET 键改变数字。将标准环规的值输入

输入完成后长按 MODE 键回到 

5, 将测头放进环规对好中, 按 SET 键, 屏幕显示环规值

6, 按 MODE 键一次, 显示 , 按 SET 键显示 OFF, 按 MODE 一次键退出, 屏幕上 SET 字样消失
7, 校准完毕

二、测量 1, 校准步骤完成后可以进行测量了

2, 测量过程中需将测爪完全和孔内壁接触并垂直对好中

3, 数字稳定后可以按 SET 键发送数据到 PC (如配置的有)

三、其它界面说明

1, 按 MODE 键 2 次显示 REF, 按 SET 键四次来回显示 REF1, REF2, REF3, REF4, 意思是有 4 个存储地址, 可以存储 4 个环规设定值, 当选择其中一个后, 按 MODE 键一次退出, 那上面说的校准和测量都在这个所选的存储位置下进行。

2, 长按 MODE 键显示 UNIT, 再短按 MODE 一次显示 RES, 按二次显示 OFF/OON/Auto, 按三次显示 BT, 显示其中一个时, 按 SET 键切换后按 MODE 键退出。UNIT 是公英制选择, RES 是显示分辨率选择, OFF/OON/Auto, 其它用途, BT 是设置蓝牙传输数据。