

METRAHIT | Iso TRMS-Multimeter mit Isolationsmessung TRMS Multimeter with Insulation Measurement


Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung im Format PDF (ba_d.pdf) auf beiliegender CD-ROM oder unter www.gossenmetrawatt.com.

Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Bedienungsanleitung!

Das Symbol  weist auf Parametereinstellungen hin, die nur in der ausführlichen Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Please make sure to read the detailed operating instructions in pdf format (ba_gb.pdf) on the attached CD-ROM or at www.gossenmetrawatt.com.

The short-form instructions are no substitute for the detailed instructions!

Symbol  indicates parameter settings which are only described in the detailed operating instructions.

Lieferumfang

- 1 Isolations-Multimeter
- 1 Gummischutzhülle
- 1 Kabelset KS17-2
- 1 Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch
- 1 CD-ROM mit Bedienungsanleitung in deutsch/englisch
- 2 Batterien 1,5 V, Typ AA im Gerät eingesetzt

Standard Equipment

- 1 Isolation multimeter
- 1 Protective rubber cover
- 1 Cable set KS17-2
- 1 Short-form operating instructions German/English
- 1 CD-ROM with operating instructions German/English
- 2 Batteries 1.5 V, type AA inserted in unit

Sicherheitshinweise

Um den einwandfreien Zustand des Gerätes zu erhalten und die gefahrlose Verwendung sicherzustellen, müssen Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen und in allen Punkten befolgen.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

Das Multimeter darf nicht in **Ex-Bereichen** eingesetzt werden. Das Multimeter darf nur von Personen bedient werden, die in der Lage sind, **Berührungsgefahren** zu erkennen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Berührungsgefahr besteht überall, wo Spannungen größer als 33 V (Effektivwert) bzw. 70 V DC auftreten. Die **maximal zulässige Spannung** lt. Norm zwischen den Spannungsmessanschlüssen bzw. allen Anschlüssen gegen Erde beträgt **1000 V in der Messkategorie II bzw. 600 V in der Messkategorie III**.

Achtung: An defekten Geräten, Kondensatoren, ... können unvorhergesehene Spannungen auftreten! Die Isolation der Messleitungen darf nicht beschädigt sein, Leitungen und Stecker keine Unterbrechung aufweisen! In Stromkreisen mit Koronaentladung (Hochspannung) dürfen Sie nicht messen! Besondere Vorsicht beim Messen in HF-Stromkreise mit gefährlichen Mischspannungen! Messungen bei feuchten Umgebungsbedingungen sind nicht zulässig! Die Messbereiche nicht mehr als zulässig überlasten! Der Eingang der Strommessbereiche ist mit einer Schmelzsicherung ausgerüstet. Verwenden Sie nur Original-Schmelzsicherungen, siehe Gehäuseaufdruck oder Technische Daten!

Betreiben Sie das Gerät nur mit eingelegten Batterien. Gefährliche Ströme oder Spannungen werden sonst nicht signalisiert und Ihr Gerät kann beschädigt werden. Das Gerät darf nicht mit entferntem Sicherungs- oder Batteriefachdeckel oder geöffnetem Gehäuse betrieben werden.

Safety Instructions


In order to maintain the flawless condition of the instrument, and to ensure its safe operation, it is imperative that you read the operating instructions thoroughly and carefully before placing your instrument into service, and that you follow all instructions contained therein.

Observe the following safety precautions:


The multimeter may not be used in potentially explosive atmospheres. The multimeter may only be operated by persons who are able to recognize contact hazards and take the appropriate safety precautions. Contact hazards exist wherever voltages of more than 33 V (RMS value) and/or 70 V DC occur. The maximum voltage allowable according to standard between the voltage inputs or all inputs towards earth respectively is equal to 1000 V, category II / 600 V, category III. **Attention:** Unexpected voltages may occur at defective devices, capacitors, ...! The insulation of the measurement cables may not be damaged, cables and plugs may not be interrupted! No measurements may be made in electrical circuits with corona discharge (high-voltage)! Special care is required when measurements are made in HF electrical circuits where dangerous pulsating voltages may be present. Measurements under moist ambient conditions are not permissible. Do not overload the measuring ranges beyond their allowable capacities! The input of the current measuring ranges is fitted with a fuse. Use original fuses only, see label on the housing or technical data section! **Only operate the instrument with batteries inserted. Otherwise dangerous currents or voltages will not be indicated and your instrument may be damaged.** The device may not be operated with the fuse or battery compartment cover removed.

GB

Ein- / Ausschalten / Licht an – Switching on / off / Light on

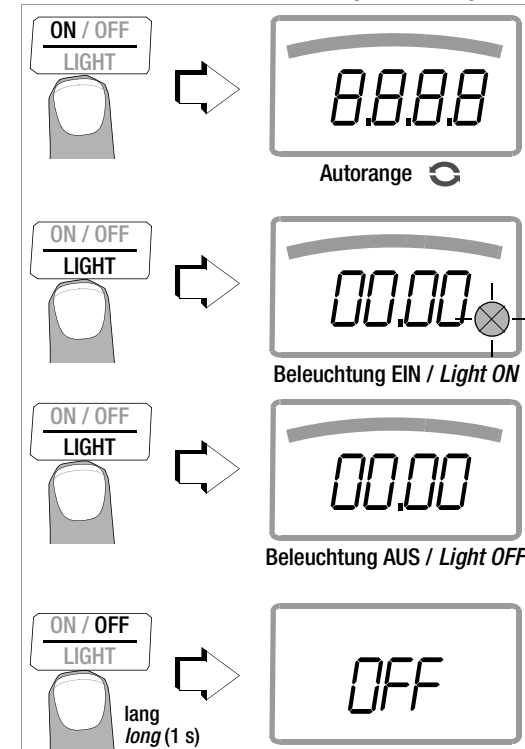

Batterietest – Battery Test

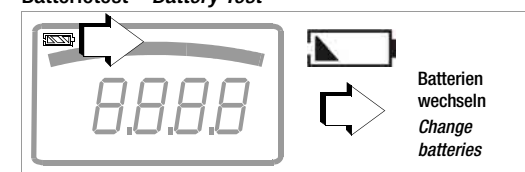


Batterietausch – Battery Replacement


2 Batterien – 2 Batteries: IEC LR6 / AA – AM3 – Mignon
Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie den Batteriefachdeckel öffnen! Drehen Sie hierzu die Schlitzschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien! Beim Wiedereinsetzen des Batteriefachdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the battery compartment lid! Turn the slotted head screw counter-clockwise for this purpose. Observe the correct polarity of the batteries! When refitting the battery compartment lid the side with the guide hooks must be inserted first. Then turn the slotted head screw clockwise.

Wahl der Auflösung – Select Resolution

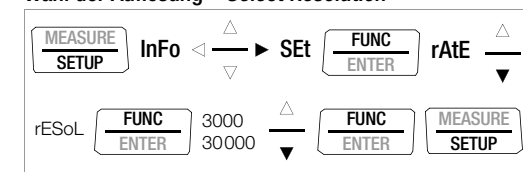


Wahl der Messfunktion – Select Measuring Function

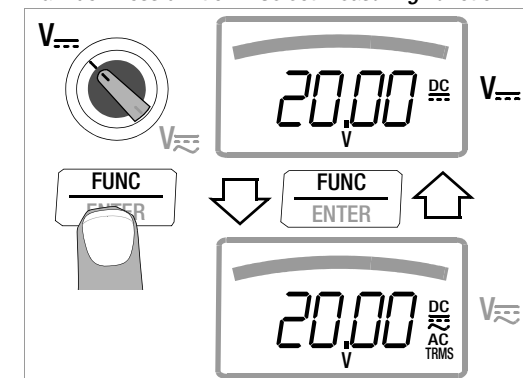


Messbereichswahl – Measuring Range Selection

automatisch → manuell – automatic → manual
! MAN ! = schnelle Messung – quick measurement

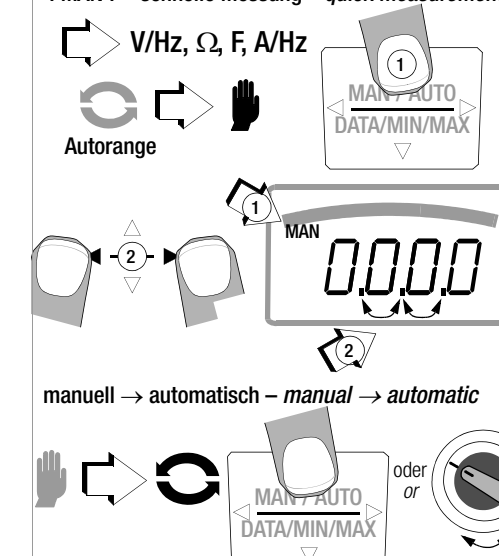

Messeingänge – Measuring Inputs

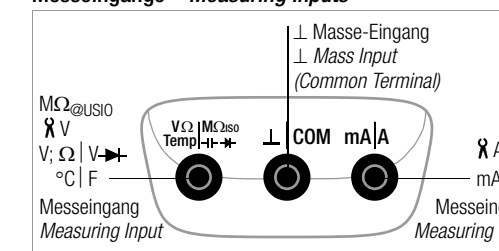

Reparatur- und Ersatzteil-Service DKD-Kalibrierlabor und Mietgeräteservice

Repair and Replacement Parts Service
DKD Calibration Lab and Rental Instrument Service
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:
When you need service, please contact:

GMC-I Service GmbH
Service-Center
Thomas-Mann-Strasse 20
90471 Nürnberg • Germany
Phone +49 911 8602-0
Fax +49 911 8602-253
E-Mail service@gossenmetrawatt.com


Produktsupport / Product Support

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:
When you need support, please contact:


GMC-I Messtechnik GmbH
Product Support Hotline
Telefon D 0900 1 8602-00
A/CH +49 911 8602-0
Phone +49 911 8602-0
Fax +49 911 8602-709
E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet
Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet


Messwertspeicherung – DATA-Hold/-Compare

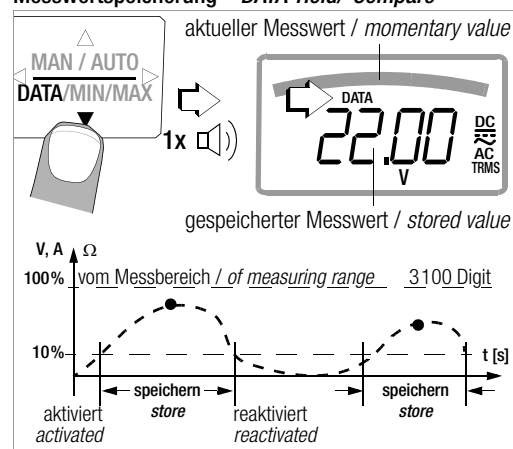


MIN/MAX-Speicher – MIN/MAX memory

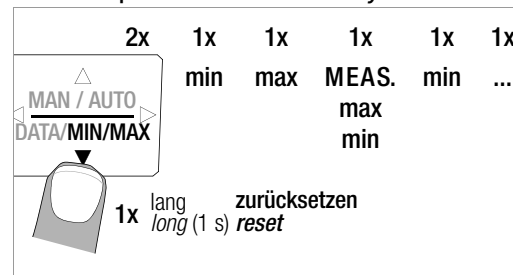


ZERO Nullpunkteinstellung Zero Balancing

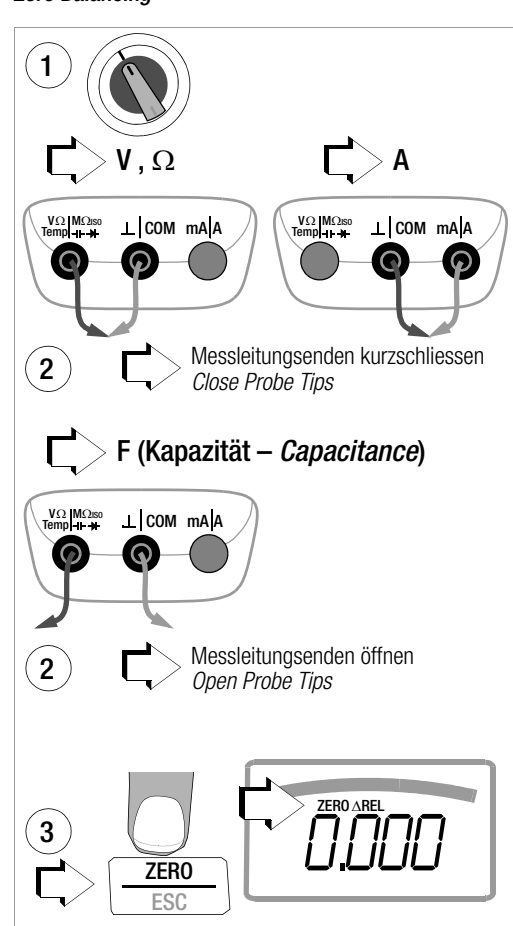


Widerstandsmessung Resistance Measurement

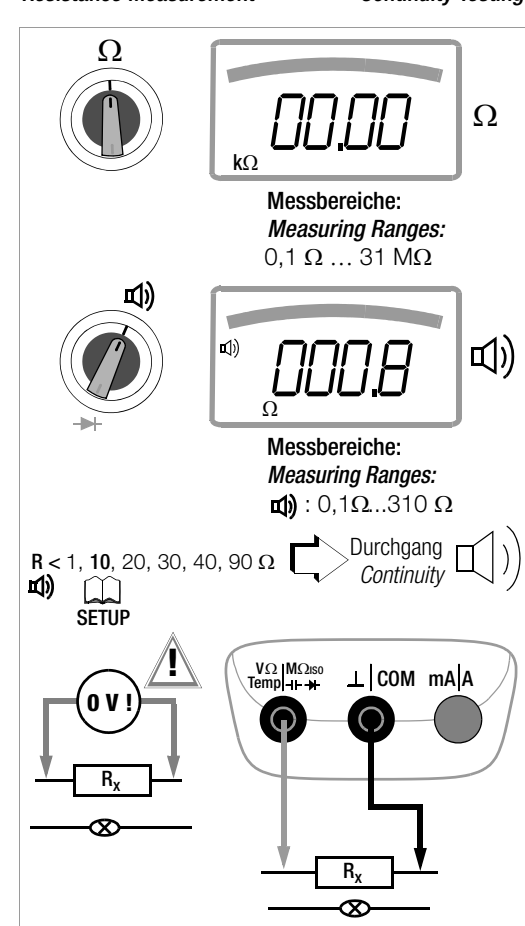

Diodentest Diode Testing

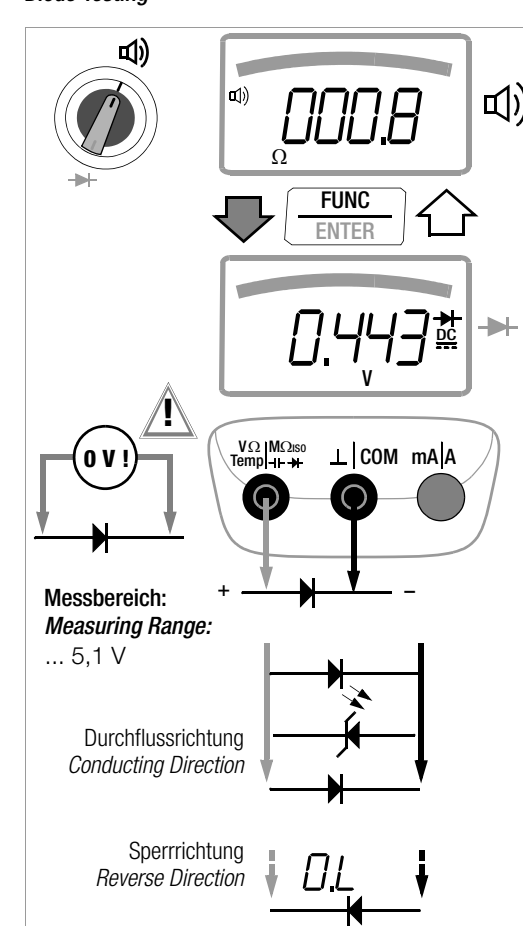

Temp RTD Temperaturmessung – Temperature Measurement

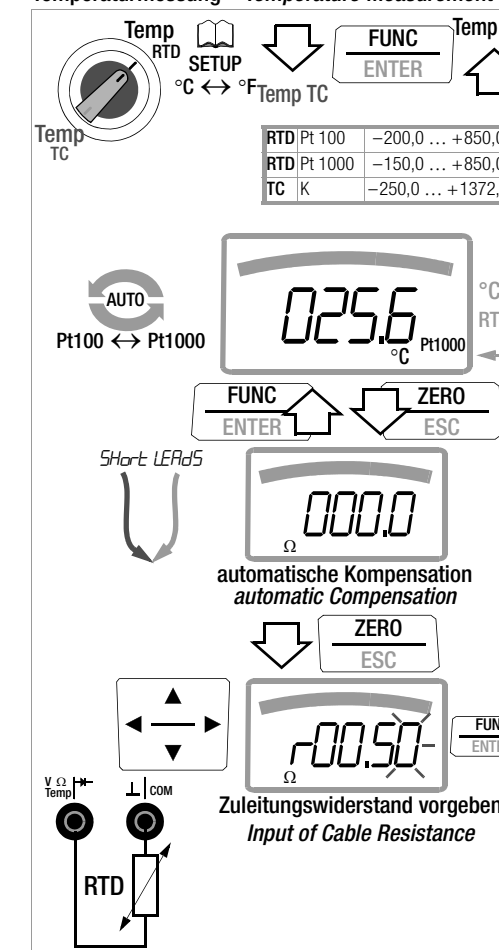

V_~ / V_~
Gleich- / Mischspannungsmessung
Direct Voltage / Pulsating Voltage Measurement

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:
Measuring Ranges:
V_~: 100 μV...1000 V
V_~: 10 mV...1000 V
max. 1000 V (< 3 kHz)
P_{max} = 3 x 10⁶ V x Hz

Warnungen vor gefährlichen Spannungen:
Caution! Dangerous Voltages:
> 15 V AC oder/or > 25 V DC:
> 1000 V:

V_~ / Hz / UPM (RPM)
Wechselspannung – Frequenz, ohne/mit Tiefpassfilter
AC Voltage – Frequency, without/with Low-pass Filter

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:
Measuring Ranges:
V_~: 10 mV...1000 V
Hz: 1 Hz...300 kHz

V_~/Hz & Filter
V_~ Fil: Filter aktiv / active
Hz Fil: Filter aktiv / active

max. 1000 V (< 3 kHz)
P_{max} = 3 x 10⁶ V x Hz

A_~ / A_~
Gleichstrom- / Mischstrommessung
DC / Pulsating Current Measurement

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:
Measuring Ranges:
A_~: 0,1 μA ... 11 A
A_~: 10 μA ... 11 A

Sicherung
Fuse
10 mm x 38 mm

A_~ / Hz
Wechselstrom- / Frequenzmessung
Alternating Current / Frequency Measurement

CLiP = OFF! → SETUP

Messbereiche:
Measuring Ranges:
A_~: 10 μA ... 11 A
Hz: 1 Hz ... 31 kHz

Sicherung
Fuse
10 mm x 38 mm

V / Hz
Messung mit Zangenstromsensor
Measurement with Clip-on Current Sensor

CLiP = 1:1 ... 1000!

Übersetzungsverhältnis Transformatorverhältnis CLIP

Übersetzungsverhältnis Transformatorverhältnis CLIP	Messbereiche Measuring Ranges	Zange Current sensor
1:1 1mV/1mA	300 mV 3 V 30 V	WZ12C
1:10 1mV/10mA	3 A 30 A 300 A	WZ12B Z201A
1:100 1mV/100mA	30 A 300 A 3000 A	Z202A
1:1000 1mV/1 A	300 A 3000 A (30kA)	WZ12C Z202A Z203A

R_i ~ 9 MΩ
R_i < 50 Ω

A / Hz
Messung mit Zangenstromwandler
Measurement with Clip-on Current Transformer

CLiP = 1:1 ... 1000!

Übersetzungsverhältnis Transformatorverhältnis CLIP

Übersetzungsverhältnis Transformatorverhältnis CLIP	Messbereiche Measuring Ranges	Zange Current transformer
1:1 1mA/1mA	30 mA 300 mA 3 A	3 A
1:10 1mA/10mA	300 mA 3 A 30 A	30 A
1:100 1mA/100mA	3 A 30 A 300 A	300 A
1:1000 1mA/1 A	30 A 300 A 3000 A	WZ12A WZ12D WZ11A Z3511 Z3512 Z3514

R_i < 50 Ω

Capacitance
Kapazität

Messbereich:
Measuring Range:
10 pF ... 310 μF

V 1MΩ (R_i = 1 MΩ)
Fremdspannungs-, Isolationswiderstandsmessung
Interference Voltage Insulation Resistance Measurement

ISO 500V
V

Messbereiche:
Measuring Ranges:
300 kΩ/3 MΩ/30 MΩ/300 MΩ

Geräte- und Messparameter
Device and Measuring Parameters

SETUP

Hauptmenü / Main Menu → ... SEnd ... StorE ...

Unteremenü / Parameter / Sub-menus / Parameters

bAtt: 2.92 V rAtE 0:05:00 °C
verSion: 1.00 rESol 30000 °F
ItEMP: 23 °C 0.dISp 0000.0/0.0
dAtE: 13.09.06 UPM OFF/1:1...1000
tiME: 11:15:19 CLiP OFF/1:1...1000
OCCUP: 100.0% APoFF 10...59min/on
U_iSo ...1000 V
bBEEP 01... 90Ω
irStb ir on/off
Addr 01...15
dAtE 13.09.
tiME 11:15

Technische Daten – Technical Data

Messbereich Measuring Range	Messfehler / Measuring Error	Überlastbarkeit 1) Overload capacity
300 mV	±(0,2% + 3 D)	1000 V DC AC eff Sinus/sine
3 V	±(0,15% + 2 D)	dauernd continuous
30 V	±(0,15% + 2 D)	10 A 5 min
300 V	±(0,15% + 2 D)	1000 V ³⁾ max. 10 s
1000 V	±(0,2% + 2 D)	
1 Hz ... 300,0 kHz	±(0,1% + 2 D)	4)
300 μA	±(0,5% + 5 D)	
3 mA	±(0,2% + 3 D)	
30 mA	±(0,5% + 3 D)	0,3 A dauernd continuous
300 mA	±(0,2% + 3 D)	> 100 D)
3 A	±(1% + 5 D)	
10 A	±(1% + 5 D)	
1 Hz ... 30,00 kHz	±(0,1% + 2 D)	
300 Ω	0,5 + 3 ²⁾	
3 kΩ		1000 V DC AC eff/rms Sinus/sine
30 kΩ	0,5 + 2	max. 10 s
300 kΩ		
3 MΩ		
30 MΩ	2 + 5	
300 Ω	3 + 5	
5,100 V	2 + 5	
	±(... % v. MW/rdg. + ... D)	
30 nF	±(1% + 6 D) ²⁾	1000 V DC AC eff Sinus/sine
300 nF		max. 10 s
3 μF	±(1% + 6 D)	
30 μF		
300 μF	±(5% + 6 D)	

1) bei / at 0 °C ... + 40 °C
2) bei Funktion ZERO aktiv / with function ZERO active
3) Leistungsbegrenzung / Power limiting: 3 · 10⁶ V · Hz @ U > 100 V
4) maximale Stromwerte siehe Strommessbereiche max. current values see current measuring range

Elektrische Sicherheit – Electrical Safety

Schutzklasse / Protection class II
– nach / per IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001/VDE 0411-1:2002
Messkategorie / Measuring Category CAT II / CAT III
Nennspannung / Nominal Voltage 1000 V / 600 V
Verschmutzungsgrad / Pollution degree 2
Prüfspannung / Test Voltage 5,2 kV–
Schutzart / Protection IP54 (Druckausgleich durch Gehäuse/pressure equalization by means of the housing)
– Gehäuse / Housing:

Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes
Extract from table on the meaning of IP codes

IP XY (1. Ziffer X (1 st digit) X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Protection against foreign object entry	IP XY (2. Ziffer Y (2 nd digit) Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser Protection against the penetration of water
5	staubgeschützt dust protected	4	Spritzwasser splashing water

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV
Electromagnetic Compatibility EMC

Störaussendung / Interference Emission
EN 61326-1: 10.2006 Klasse B / class B
Störfestigkeit / Interference Immunity
EN 61326-1: 10.2006 Anhang A / Appendix A
IEC 61000-4-2: 12.2001
Leistungsmerkmal B: 8 kV Luftentladung atmospheric discharge
Feature B 4 kV Kontaktentladung contact discharge

Umgebungsbedingungen – Ambient Conditions

Genauigkeitsbereich / Accuracy range 0 °C ... + 40 °C
Arbeitstemperatur / Operating temperature –10 °C ... + 50 °C
Lagertemperatur / Storage temperature ohne Batterie / without battery – 25 °C ... + 70 °C
relative Luftfeuchte / relative humidity 40 ... 75 %
Betauung ist auszuschließen / no condensation allowed
Höhe über NN bis zu / Elevation up to 2000 m maximum

Sicherung – Fuse

FF(ultrarapid) 10 A / 1000 V AC DC
10 mm x 38 mm
Abschaltleistung / breaking capacity: 30 kA (Min 10 kA)

Bei Einsatz einer anderen Sicherung erlischt die Herstellergarantie.
If you use other fuses than the one indicated above you forfeit your product guarantee.

Interner Sicherungstest – Internal Fuse Test

Sicherung testen Test Fuse

Sicherung defekt
Fuse defective

Sicherungstausch – Fuse Replacement

Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie den Sicherungsdeckel öffnen! Drehen Sie hierzu die (unverlierbare) Schlitzschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Hebeln Sie die Sicherung mit der flachen Seite des Sicherungsdeckels heraus.
Beim Wiedereinsetzen des Sicherungsdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the fuse compartment lid! Turn the (captive) slotted head screw counter-clockwise for this purpose. Remove the fuse with the flat end of the fuse compartment lid.
When refitting the fuse compartment lid the side with the guide hooks must be inserted first. Then turn the slotted head screw clockwise.