


ETCR[®]

DC/AC CLAMP METER
直流/交流钳形电流表

ETCR 6100
ETCR 6800D

www.etcr.cc

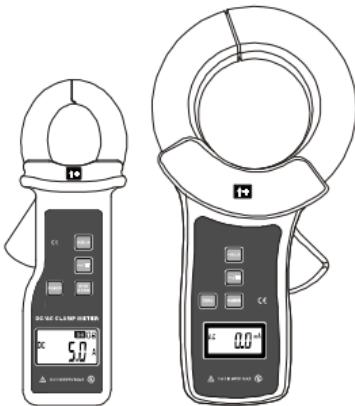

用户手册
USER MANUAL

广州市铱泰电子科技有限公司

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 注意..... | 2 |
| 一. 简介..... | 3 |
| 二. 电气符号..... | 4 |
| 三. 技术规格..... | 4 |
| 四. 仪表结构..... | 7 |
| 五. LCD 显示..... | 8 |
| 六. 操作方法..... | 8 |
| 1. 开、关机..... | 8 |
| 2. 交直流转换..... | 9 |
| 3. 直流档归零..... | 9 |
| 4. 电流测量..... | 10 |
| 5. 峰值保持..... | 12 |
| 6. 数据保持、取消、存储、查阅、清除..... | 12 |
| 7. 数据上传..... | 13 |
| 七. 电池更换..... | 14 |
| 八. 装箱单..... | 15 |

注意

感谢您购买了本公司的 ETCR6100/ETCR6800D 直流/交流钳形电流表，为了更好地使用本产品，请一定：

——详细阅读本用户手册。

——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。

- ◆ 任何情况下，使用本仪表应注意安全。
- ◆ 注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。
- ◆ 当线路电压大于 60VDC 或 30VAC，请小心使用。
- ◆ 测试交流电流，导线位于钳口的中心位置，偏离中心位置误差增大。
- ◆ 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
- ◆ 电池电压偏低，请及时更换电池，长时间不用本仪表，请取出电池。
- ◆ 更换电池，请注意电池极性。
- ◆ 使用、拆卸、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。
- ◆ 由于本仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。
- ◆ 仪表及手册上的“”危险标志，使用者必须依照指示进行安全操作。
- ◆ 手册中的“”极其危险标志，使用者必须严格依照指示进行安全操作。

一. 简介

ETCR6100/ETCR6800D 直流/交流钳形电流表是专为在线测量 600V 以下直流、交流电流而精心设计制造的，采用 CT 及数字集成技术，钳头无任何裸露金属导体，非接触测量，确保操作安全。仪表分大小不同口径、体积小、精度高、功能完善。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域，是电工安全检测的必备工具。

仪表具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能，配备 RS232 接口或 USB 接口、通讯线和监控软件，可以通过电脑在线实时监控与历史查询，动态显示，有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、保存、打印等功能。

二. 电气符号

| | |
|--|---|
| | 极其危险！操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |
| | 危险！操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |
| | 警告！必须严格遵守安全规则，否则造成人身伤害或设备损坏。 |
| | 双重绝缘 |
| | 交流(AC) |
| | 直流(DC) |

三. 技术规格


| 型 号 | ETCR6100 | ETCR6800D |
|------|------------------|--------------------------------|
| 钳口尺寸 | 30mm×35mm | Φ 68mm |
| 量 程 | DC/AC 0.0A~1000A | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1500A |
| 精 度 | ±2%rdg±3dgt | ±2%rdg±3dgt |

| | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 分辨 力 | 0. 1A | 0. 1A |
| 仪表尺寸 | 175mm×70mm×38mm | 224mm×115mm×43mm |
| 数据接口 | RS232 | USB |
| 仪表质量 | 200g(含电池) | 500g(含电池) |
| 工作电流 | 10mA | 30mA |
| 功 能 | 直流电流、交流电流测量，峰值保持，在线监测 | |
| 电 源 | 碱性干电池 6LR61 9V，连续使用 15 小时 | |
| 测试方式 | 钳形 CT，非接触测量 | |
| 显示模式 | 4 位 LCD 显示 | |
| LCD 尺寸 | 35mm×21. 5mm；显示域：32mm×15mm | |
| 频率响应 | 交流：45Hz～400Hz | |
| 采样速率 | 2 次/秒 | |
| 极性指示 | 直流电流检测时自动识别，显示“-”号 | |
| 导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置，偏离中心位置误差最大增加 1. 5%rdg | |
| 换 档 | 全自动切换 | |
| 线路电压 | 600V 以下线路测试 | |
| 软 件 | 有，仪表存储的数据可以通过软件上传电脑 | |

| | |
|--------------|---|
| 数据存储 | 99 组， 闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 峰值保持 | 峰值捕获保持功能， 测试中长按 HOLD 键不放手显示峰值 |
| 数据保持 | 数据保持功能：“DH”符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL”符号显示 |
| 自动关机 | 开机 5 分钟后， 仪表自动关机， 以降低电池消耗 |
| 电池电压 | 当电池电压降到 7.2V 时， 电池电压低符号显示， 提醒更换电池 |
| 工作温湿度 | -10℃~50℃； 80%rh 以下 |
| 温度误差 | 极限温度误差-10℃~0℃ 及 40℃~50℃， 误差最大增加 1%rdg |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃； 70%rh 以下 |
| 绝缘强度 | AC2kV/rms(铁心与外壳之间) |
| 适合安规 | IEC1010-1、 IEC1010-2-032、 污染等级 2、 CAT III(600V) |


(基准条件：23℃±5℃，75%rh 以下，导线处于钳口中心位置)

四. 仪表结构

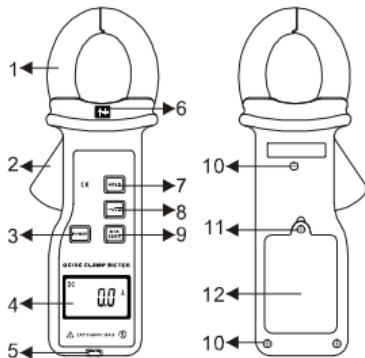

ETCR6100

1. 钳头
3. **POWER**键(开关机)
5. RS232/USB 接口, 数据上传电脑
7. **HOLD**键
9. **DCA ZERO** 直流电流档归零键
11. 电池后盖固定螺丝

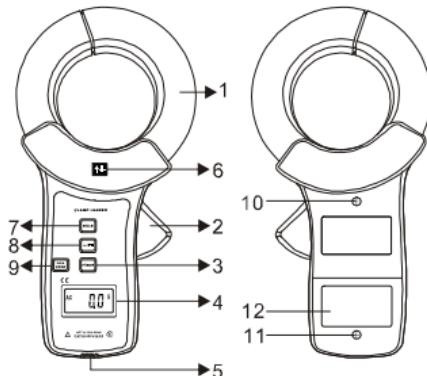


ETCR6800D

2. 扳机(控制钳头开合)
4. LCD 显示器
6. 直流电流正极性输入方向
8. **~---**交直流转换键
10. 上下盖连接螺丝(3枚)
12. 电池盖板

五. LCD 显示

- 1. 直流指示
- 2. 交流指示
- 3. 负极性指示
- 4. 电池电压低指示
- 5. 数据保持指示
- 6. 存储数据编号
- 7. 电流单位指示
- 8. 电流大小数字

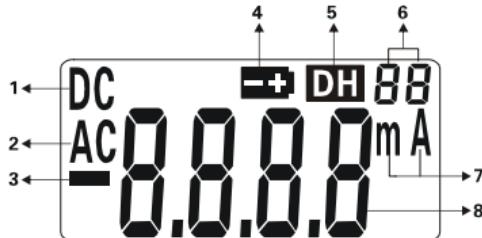

六. 操作方法

1. 开、关机


按 **POWER** 键开机，LCD 显示，再按 **POWER** 键关机。仪表开机 5 分钟后 LCD 闪烁，提示将自动关机，闪烁 30 秒后正式关机，以降低电池消耗。若 LCD 闪烁时按 **POWER** 键，仪表将持续工作 5 分钟。若开机后 LCD 显示较暗，可能电池电压太低，请更换电池。

2. 交直流转换

开机后，仪表默认进入直流电流测试，按  键进行交直流切换，LCD 显示“DC”符号表示直流，显示“AC”符号表示交流。

3. 直流档归零




直流电流测试时，先按 **DCA ZERO** 键将 LCD 显示的剩磁归零，再进行测试。合理利用本功能，会使测量值更加准确。例如，开机后，可以先将钳头靠近被测直流线路的旁边，LCD 显示感应直流量，按 **DCA ZERO** 键将其归零，去除感应剩磁量，再钳被测导线。如下图：

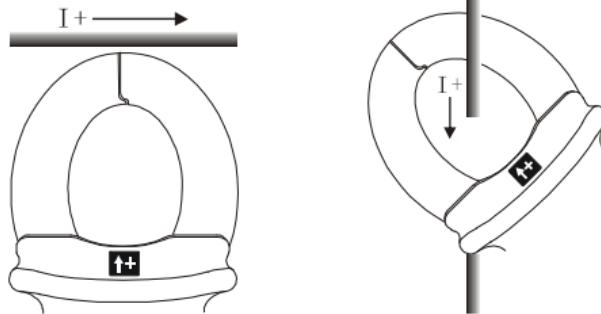

4. 电流测量

| | |
|---|---|
|  | 有高压，极其危险！必须由经培训并取得授权资格的人员操作，操作者必须严格遵守安全规则，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |
|  | 危险！不能用于测量超过仪表量程规定的最大电流。否则有电击危险，造成人身伤害或设备损坏。 |

- 1) 打开仪表电源。
- 2) 按  键确认将测量直流还是交流电流，测量直流请先清零。
- 3) 按下板机打开钳头，钳住被测量导线。(导线置于钳头中心位置)
- 4) 读取 LCD 显示数据。若显示“OLA”符号，则被测线路电流超出了本仪表的最高上量程，请选用更高量程的仪表进行测试。

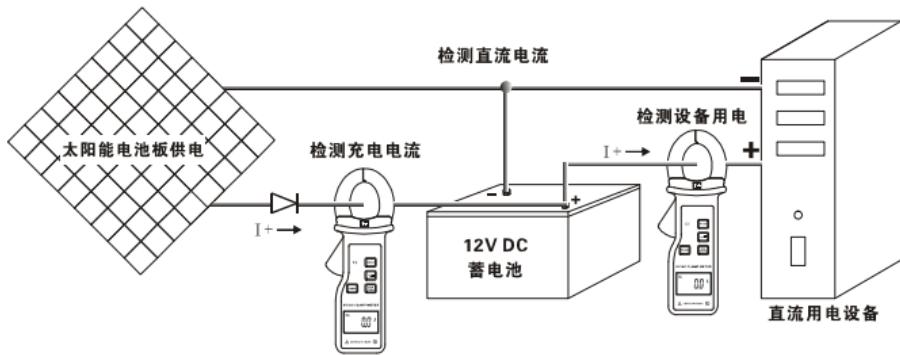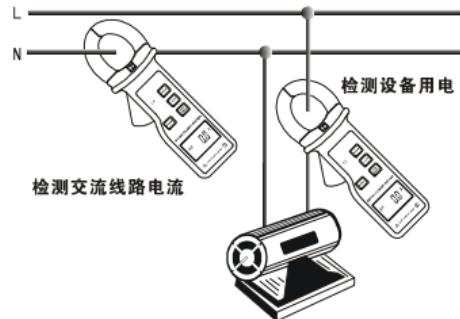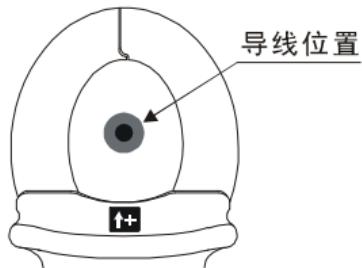



注意！为了安全，测量大电流时，在确认已正确操作测试完毕后，请将仪表移离被测导线。

不易读取的场所，请使用数据保持功能。若 [DH] 标志显示，必须先解除数据保持状态，然后再进行测试。

5. 峰值保持

测试中按住 **HOLD** 键不放(超过 3 秒)，出现 “**PEHd**” 符号，仪表自动捕获显示此时间段内线路的电流峰值，松手则返回测试状态。

6. 数据保持、取消、存储、查阅、清除

1) 测试过程中短按 **HOLD** 键(不超过 3 秒)，显示 “**DH**” 符号，保持当前测试数据，并自动编号存储，再短按 **HOLD** 键取消保持，仪表继续测量，若存储数据达到 99 组，再按 **HOLD** 键则仪表闪烁显示 “**FULL**” 符号，表示存储数据已满，按 **HOLD** 键取消 “**FULL**” 闪烁，返回测量模式。

2) 按住 **HOLD**+**POWER** 键，进入数据查阅模式，自动显示存储的第 1 组

数据，再按 **HOLD** 键循环翻阅所存数据，无存储数据显示“**null**”，按 **POWER** 键退出数据查阅模式。

3) 进入数据查阅模式，长按 **HOLD** 键(超过 3 秒)，可清除存储的所有数据，当仪表显示“**dEL**” 符号，表示清除完毕，然后自动返回测试状态。

7. 数据上传

用 RS232 或 USB 通讯线连接好电脑与仪表，仪表开机，运行监控软件，若软件显示串口打开并连接成功，即可以读取存储的历史数据，上传电脑并保存。

监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，具有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

七. 电池更换

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | <p>警告！电池盖板没有盖好的情况下不能进行测试，否则有危险。</p> |
| | <p>注意电池极性，否则损坏仪表；电池电量不足，请及时更换。</p> |
| | <p>长时间不使用仪表，请取出电池。</p> |

- 1) 当电池电量不足时，仪表显示电池电压低符号，请更换电池。
- 2) 按 **POWER** 键关机，确认仪表处于关机状态，打开电池盖板，注意电池型号，换上全新合格的电池，盖好电池盖板。

八. 装箱单

| | |
|------------------|-----|
| 仪表 | 1 台 |
| 监控软件（光盘） | 1 份 |
| 通讯线 | 1 条 |
| 电池(6LR61 9V) | 1 个 |
| 包装盒/用户手册/保修卡/合格证 | 1 套 |

本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改，将不再另行通知。



广州市铱泰电子科技有限公司

地址：广州市白云区嘉禾彭上致富路4号F栋3楼

邮编：510440

网址：www.etcr.cc

传真：020-62199550

销售直线：020-62199551 62199552 62199553 62199554

售后服务：020-62199557

技术支持：020-62199558 62199559