


(备注: 比如我们校验一个量程为 0-350kpa 的差压变送器, 其步骤如下:

- (1) 连接好变送器校验所需仪器。(如: DRUCK, 250Ω电阻, HART 等)
- (2)、HART 选择 online 看 LRV(零点)是否为 0 kpa, URV (满度) 是否为 350 kpa 若不是进行修改。
- (3)、校验零点: 变送器正负压侧都对大气, HART 选择 online 后

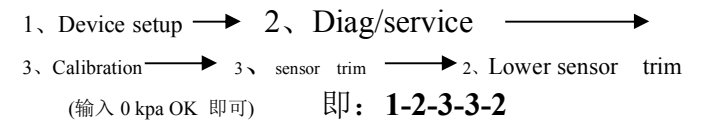

- (4) 满度校验: 从变送器正压侧打压到 350 kpa 稳定, 同上 1-2-3-3-3

输入 350 kpa 即可

- (5) 输出电流调整: 零点, HART 1-2-3-2-1 到 D/A trim 后读取 Druc 上的电流值输入 HART 上 4ma 校验点。满度, 打压到 350kpa 输入到 20ma 校验点即可。

我们一般校验只需前四步就可以了。变送器校完需按 SAVE 进行存储才行)