

THS200
轧辊专用型硬度计

使用说明书

北京时代创合科技有限公司

前言

亲爱的用户，感谢您购买了我公司生产的轧辊专用型硬度计（一下简称“硬度计”），此硬度计是专为轧辊检测设计的便携式检测仪器，在满足于轧辊测试要求的基础上还秉承了传统的里氏硬度计的优点。如：采用打印机和数据处理系统一体化的结构，具有体积小、重量轻、便于携带等特点。在您开始使用本仪器之前，请您务必详细阅读使用说明书，它将会为您正确使用本仪器提供必要的帮助，希望能使您满意。

本系列硬度计符合以下标准：

《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001

1 概述	5
1.1 产品特点	5
1.2 主要用途及适用范围	5
1.2.1 主要用途	5
1.2.2 适用范围	6
1.3 品种规格	7
1.4 工作条件	7
1.5 注意事项	7
2 结构特征与工作原理	8
2.1 结构特征	8
2.1.1 硬度计	8
2.1.2 主机	8
2.1.3 D型冲击装置	9
2.1.4 异型冲击装置	9
2.2 工作原理	9
3 技术特性	10
4 仪器使用	11
4.1 使用前的准备和检查	11
4.1.1 被测试样的要求	11
4.1.2 仪器系统设置	11
4.1.3 测量条件设置	11
4.2 测量方法	12
4.2.1 启动	12
4.2.2 加载	12
4.2.3 定位	12
4.2.4 测量	12
4.2.5 读取测量值	13
4.2.6 关机	13
5 特别提示	13
6 仪器操作详解	14
6.1 开机	14
6.2 关机	14
6.3 测量	14
6.3.1 主显示界面说明	15
6.3.2 测量操作	15
6.3.3 按键操作	15
6.4 菜单结构图	17
6.5 测量条件设置	17
6.5.1 冲击方向设置	18
6.5.2 平均次数设置	18
6.5.3 材料设置	19
6.5.4 硬度制设置	19
6.5.5 公差限设置	20

6.5.6 硬度/强度设置.....	20
6.6 打印功能.....	20
6.6.1 打印当前数值.....	20
6.6.2 打印存储数值.....	21
6.6.3 打印全部存储值.....	21
6.6.4 走纸（手动进纸）.....	21
6.7 存储管理.....	21
6.7.1 从第一组浏览/从最末组浏览.....	22
6.7.2 从所选组浏览.....	22
6.7.3 传输数据.....	22
6.7.4 删除所选组.....	22
6.7.5 全部删除.....	22
6.7.6 确认删除.....	22
6.8 数据浏览.....	23
6.9 系统设置.....	23
6.9.1 液晶亮度设置.....	24
6.9.2 时间日期设置.....	24
6.10 软件信息.....	25
6.11 软件校准.....	26
6.12 背光.....	26
6.13 自动关机.....	26
6.14 打印纸卷安装.....	27
6.15 电池充电.....	27
6.16 电池更换.....	27
6.17 数据传输电缆连接.....	27
7 故障分析与排除.....	28
8 保养和维修.....	28
8.1 冲击装置维护.....	28
8.2 仪器维修程序.....	28
9 仪器检定.....	28
10 贮存条件、运输及注意事项.....	28
附录.....	29
附表 1.....	29
附表 2.....	30
附表 3.....	31
附表 4.....	32
用 户 须 知.....	33

1 概述

1.1 产品特点

- 针对轧辊肖氏硬度计测量设计独立的系统，测量系统支持轧辊专用和非轧辊专用两种状态，并可通过快捷键进行状态切换。
- 本产品专利保护中，仿冒必纠。
- 依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测。
- 3寸超大屏幕，显示清
- LED背光支持，使用户可以在黑暗的环境下，轻松读取数据
- 非轧辊专用状态一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型，更换时无需重新校准。
- 支持“锻钢(Steel)”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。
- 可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。
- 采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观。
- 全中文显示，菜单式操作，操作简单、方便。
- 有EL背光显示，方便在光线昏暗环境中使用。
- 可存储最大500组（冲击次数32~1）硬度测量数据，每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
- 热敏打印机与仪器集成为一体，工作安静、打印速度快，可以现场打印检测报告。
- 具有软件校准功能。
- 内置镍氢可充电电池及充电控制电路；可连续工作不小于150小时；具有自动休眠、自动关机等节电功能。
- 液晶上有剩余电量指示图标，可实时显示电池剩余电量；具有充电过程指示，操作者可随时了解充电程度。
- 有USB接口，可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能，满足质量保证和管理的更高要求。
- 完全密封的金属外壳，小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。
- 外形尺寸：212mm×80mm×32mm

1.2 主要用途及适用范围

1.2.1 主要用途

- 轧辊肖氏硬度测量
- 模具型腔。
- 轴承及其它零件。
- 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
- 重型工件。
- 已安装的机械或永久性组装部件。
- 试验空间很狭小的工件。
- 要求对测试结果有正规的原始记录。

- 金属材料仓库的材料区分。
- 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

1.2.2 适用范围

轧辊专用状态：

材料： 轧辊 硬度计： HS (30—110) 冲击体： D

非轧辊专用状态：

适用范围见附表 1、附表 2。

1.3 品种规格

表 1

	序号	名称	数量	备注
标准配置	1	仪器主机	1 台	
	2	D 型冲击装置	1 只	
	3	标准里氏硬度块	1 块	
	4	尼龙刷 A	1 只	
	5	小支承环	1 只	
	6	电源适配器（充电器）	1 只	
	7	打印纸	1 卷	
	8	随机资料	1 份	
	9	ABS 仪器箱	1 只	
	10			
选择配置	11	尼龙刷 B		G 型冲击装置时使用
	12	异型冲击装置和支承环		见附表 3 和附表 4
	13	数据传输及分析软件光盘	1 套	计算机上应用
	14	通信电缆	1 条	
	15			
	16			

1.4 工作条件

环境温度：操作温度 $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ ；存储温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ；

相对湿度 $\leq 90\%$ ；

周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。


1.5 注意事项

- 本仪器只能使用本公司提供的专用电池组和电源适配器（充电器），否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火甚至爆炸。
- 打印时或刚打印结束时请勿开启纸仓盖、用手或身体的任何部位接触打印机芯，以免过高的温度导致烫伤。
- 不要将电池投入火中，不要将电池短路、拆散或者加热，否则可能导致电池漏液、起火甚至爆炸。
- 如果长时间存放仪器（不使用），请务必将电池开关置于“OFF”位置，否则可能导致电池失效、甚至漏液，进而损坏打印机。

2 结构特征与工作原理

2.1 结构特征


2.1.1 硬度计

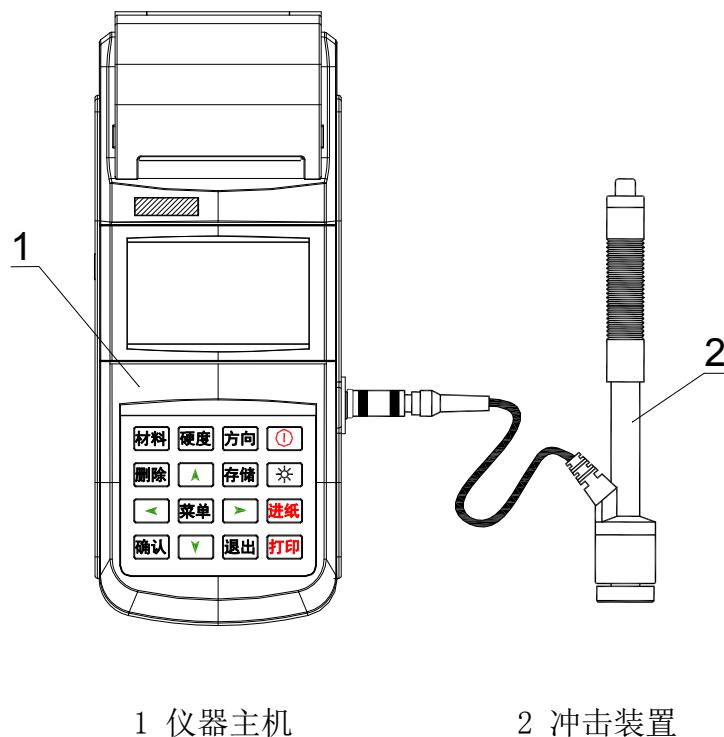

1 仪器主机

2 冲击装置


2.1.2 主机

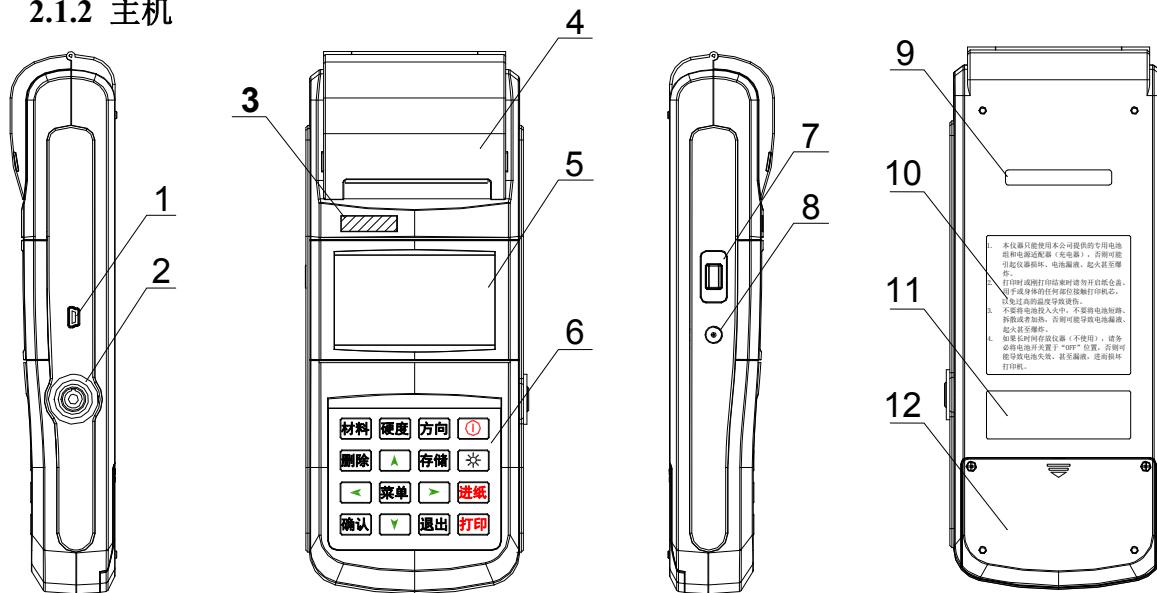

1 USB 通讯插座 2 冲击装置插座 3 LOGO 标牌 4 打印纸仓盖 5 液晶屏 6 键盘


7 打印机开关 8 充电插座 9 仪器序列号 10 铭牌 11 制造商铭牌 12 电池仓盖

2.1.3 D型冲击装置

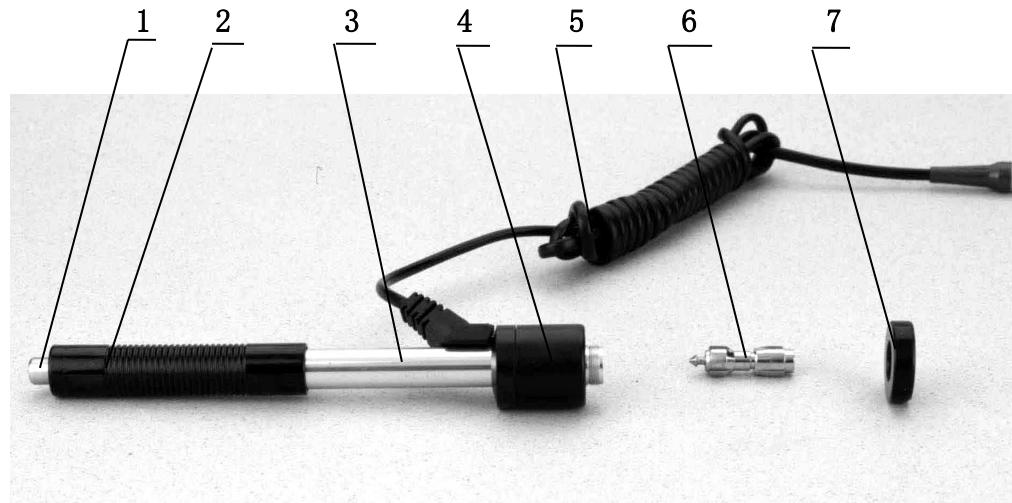

1 释放按钮 2 加载套 3 导管 4 线圈部件 5 导线 6 冲击体 7 支承环

2.1.4 异型冲击装置

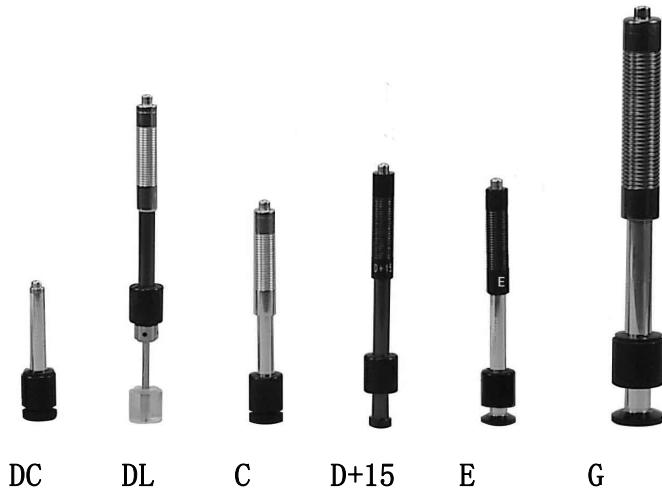

2.2 工作原理

用规定质量的冲击体在弹力作用下,以一定速度冲击试样表面,用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度值。计算公式如下:


$$HL=1000 \times VB / VA$$

式中: HL——里氏硬度值

VB——冲击体回弹速度

VA——冲击体冲击速度

冲击装置输出信号示意图如下:

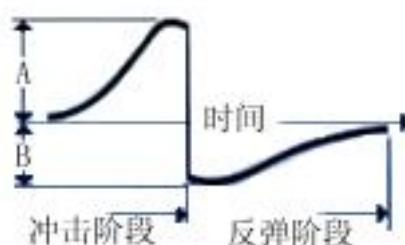

3 技术特性

- 示值误差和示值重复性, 见表 2。

表 2

序号	冲击装置类型	标准里氏硬度块硬度值	示值误差	示值重复性
1	D	760±30HLD 530±40HLD	±6 HLD ±10 HLD	6 HLD 10 HLD
2	DC	760±30HLDC 530±40HLDC	±6 HLDC ±10 HLDC	6 HLD 10 HLD
3	DL	878±30HLDL 736±40HLDL	±12 HLDL	12 HLDL
4	D+15	766±30HLD+15 544±40HLD+15	±12 HLD+15	12 HLD+15
5	G	590±40HLG 500±40HLG	±12 HLG	12 HLG
6	E	725±30HLE 508±40HLE	±12 HLE	12 HLE
7	C	822±30HLC 590±40HLC	±12 HLC	12 HLC

- 测量范围: HLD (170~960) HLD
- 测量方向: 支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
- 测量材料: 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
- 硬度制式: 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏 B(HRB)、洛氏 C(HRC)、洛氏 A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
- 显示: 3 寸点阵 LCD, 128×64 图形点阵液晶
- 数据存储: 最大 500 组 (冲击次数 32~1)
- 热敏式打印机, 工作安静, 可打印任意份数的测试结果, 满足现场的需要
- 打印纸宽: (57.5±0.5) mm; 打印纸卷直径: 30mm
- 工作电压: 6V 镍氢电池组
- 充电电源: 9V/1A; 充电时间 2.5~3.5 小时
- 持续工作时间: 约 150 小时 (不打印、不开背光时)
- 通讯接口标准: USB1.1

4 仪器使用


新购仪器请参照装箱单的内容核对仪器及附件，如有不符或者仪器损坏请及时与厂家联系。

4.1 使用前的准备和检查

4.1.1 被测试样的要求

试样表面的状况应符合附表 3 中的有关要求。

- 试样表面温度不能过热，应该小于 120℃。
- 试样表面粗糙度不能过大，否则会引起测量误差。试样的被测表面必须露出金属光泽，并且平整、光滑、不得有油污。
- 试样重量的要求：对重量大于 5kg 的重型试样，不需要支承；重量在 2—5kg 的试件有悬伸部分的试件及薄壁试件在测试时应用物体支撑，以避免冲击力引起试件变形、变曲和移动。对中型试样，必须置于平坦、坚固的平面上，试样必须绝对平稳置放，不得有任何晃动。
- 曲面试样：试样的试验面最好是平面。当被测表面曲率半径 R 小于 30mm (D、DC、D+15、C、E、DL 型冲击装置) 和小于 50mm (G 型冲击装置) 的试样在测试时应使用小支承环或异型支承环。

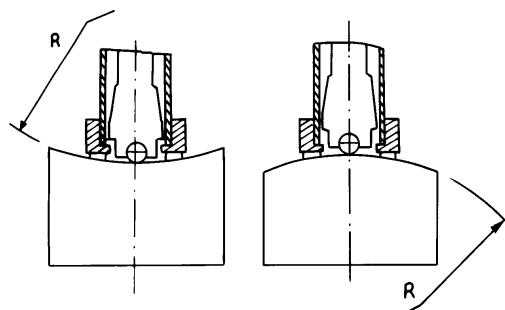

- 试样应有足够的厚度，试样最小厚度应符合附表 3 规定。
- 对于具有表面硬化层的试样，硬化层深度应符合附表 3 规定。
- 耦合：对轻型试样，必须与坚固的支承体紧密耦合，两耦合表面必须平整、光滑、耦合剂用量不要太多，测试方向必须垂直于耦合平面；当试样为大面积板材、长杆、弯曲件时，即使重量、厚度较大仍可能引起试件变形和失稳，导致测试值不准，故应在测试点的背面加固或支承。
- 试样本身磁性应小于 30 高斯。

4.1.2 仪器系统设置

具体设置方法见 6.9。

4.1.3 测量条件设置

具体设置方法见 6.5。

4.2 测量方法


测量前可先使用随机硬度块对仪器进行检验，其示值误差及重复性应不大于表 2 的规定。

注：随机硬度块的数值是用标定过的里氏硬度计，在其上垂直向下测定 5 次，取其算术平均值作为随机硬度块的硬度值。如该值超标，可以使用用户校准功能进行校准。

4.2.1 启动

- 将冲击装置插头插入位于仪器右侧的冲击装置插口。
- 按【开/关】键，此时电源接通，仪器进入测量状态。

4.2.2 加载

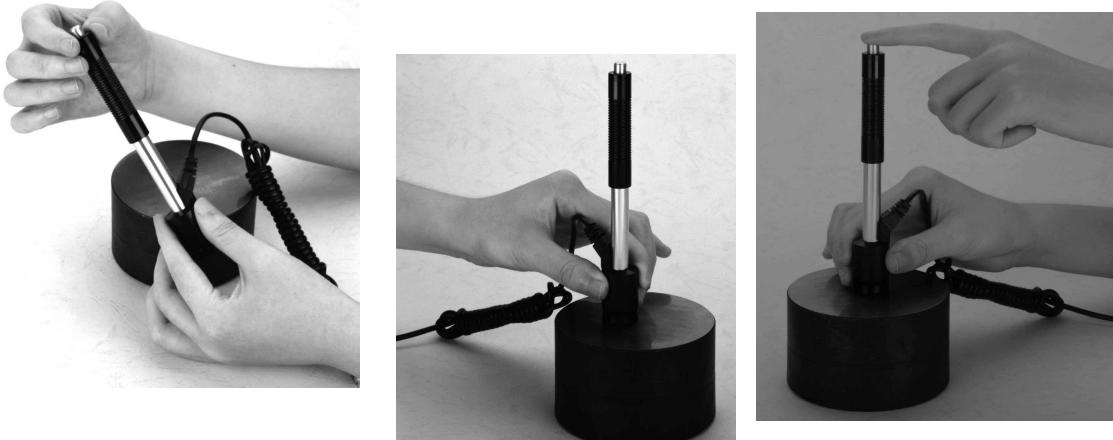

- 向下推动加载套锁住冲击体；对于 DC 型冲击装置，则可将加载杆吸于试验表面，将 DC 型冲击装置插入加载杆，直到停止位置为止，此时就完成了加载。

4.2.3 定位

将冲击装置支承环按选定的测量方向紧压在试样表面上，冲击方向应与试验面垂直。

4.2.4 测量

- 按动冲击装置上部的释放按钮，进行测量。此时要求试样、冲击装置、操作者均稳定，并且作用力方向应通过冲击装置轴线。
- 试样的每个测量部位一般进行五次试验。数据分散不应超过平均值的±15HL。
- 任意两压痕之间距离或任一压痕中心距试样边缘距离应符合表 3 规定。
- 对于特定材料，欲将里氏硬度值较准确地换算为其它硬度值，必须做对比试验以得到相应换算关系。方法是：用检定合格的里氏硬度计和相应的硬度计分别在同一试样上进行试验，对于每一个硬度值，在三个以上需要换算的硬

度压痕周围均匀分布地各测定五点里氏硬度值，用里氏硬度平均值和相应硬度平均值分别作为对应值，做出硬度对比曲线。对比曲线至少应包括三组对应的数据。

表 3

冲击装置类型	两压痕中心间距离	压痕中心距试样边缘距离
	不小于 (mm)	不小于 (mm)
D、DC	3	5
DL	3	5
D+15	3	5
G	4	8
E	3	5
C	2	4

4.2.5 读取测量值

- 用多个有效试验点的平均值作为一个里氏硬度试验数据。
- 在里氏硬度符号 HL 前示出硬度数值，在 HL 后面示出冲击装置类型。例如 780HLD 表示用 D 型冲击装置测定的里氏硬度值为 780。
- 对于用里氏硬度换算的其它硬度，应在里氏硬度符号之前附以相应的硬度符号。例如 420HVHLD 表示用 D 型冲击装置测定的里氏硬度换算的维氏硬度值为 420。

注：不同冲击装置类型测得的 HL 值不同，例如 $780HLD \neq 780HLC$ 。

4.2.6 关机

按【开/关】键关机。


5 特别提示

- 更换冲击装置一定要在关机状态进行，否则无法自动识别冲击装置类型，还有可能造成仪器电路板的损坏。
- 正常情况下，在未达到设定的冲击次数时不能存储当前测量值。
- 只有 D 型和 DC 型冲击装置有强度测量功能，所以使用其它类型的冲击装置时，将无法修改【硬度/强度】设置，如果用 D/DC 型冲击装置设为【强度】后，又更换为其它冲击装置，【硬度/强度】设置会自动修改为【硬度】。
- 当设定为【强度】测量时，将不能设置硬度制（光标会从【硬度制】上跳过）。
- 不是所有材料都可以转换成所有硬度制，更改材料后硬度制会自动恢复为里氏 HL。所以设置测量条件时要先设置【材料】，再设置【硬度制】。

6 仪器操作详解

6.1 开机

按【①】键开机，并显示如下：

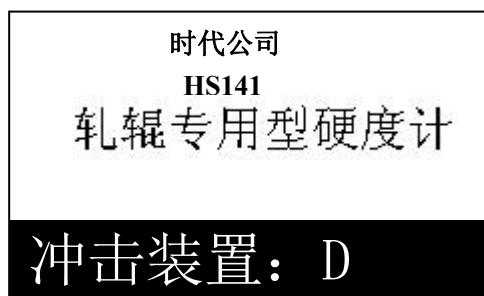

仪器会自动检测冲击装置类型并显示，此时请注意观察是否正确，然后进入测量主显示界面。

注：1：关机状态下插上充电电源，仪器也会自动开机。

2：开机界面会随生产批次不同而显示内容不同，本公司保留不通知客户的情况下，进行修改的权力，但不会对仪器的稳定性和准确性造成影响，请客户谅解。


6.2 关机

任何显示状态下按【①】键均可关机。

注：在充电时关机后仪器会立即自动重新开机，以监测充电状态。

6.3 测量

开机后会自动进入主显示界面，默认状态为轧辊专用肖氏测量，如下图所示：

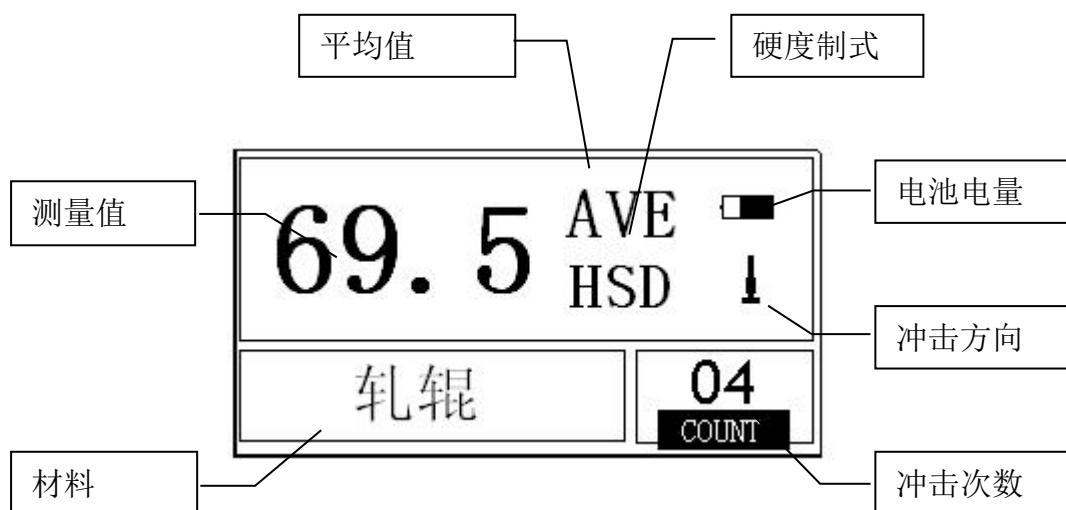

如果按【切换】键将切换到非轧辊专用状态，测值后主界面如下图所示：



6.3.1 主显示界面说明

电池电量：不充电时显示剩余电量，充电时显示充电程度。

冲击方向：当前冲击方向。

平均值：达到设定的冲击次数后，显示平均值时出现。

硬度制式：当前测量值的硬度制。

测量值：当前单次测量值（无平均值提示），当前平均值（有平均值提示）。

显示↑表示超过转换或测量范围，↓表示低于转换或测量范围。

材料：当前设定的材料。


冲击次数：测量时显示已经完成的冲击次数，浏览单次测量值时显示单次测量值的对应次数。

6.3.2 测量操作

在本界面下可以进行测量，每完成一次测量，显示本次测量值；冲击次数计数增 1；如果超出公差限，蜂鸣器长鸣一声；达到设定的冲击次数后，蜂鸣器短鸣两声，等待 2 秒后蜂鸣器短鸣一声显示平均值。

6.3.3 按键操作

- 按【存储】键可以存储当前组数据，仅在显示平均值后才有效，并且只能保存 1 次。
- 按【删除】键可以删除最近一次的单次测量值，但需在如下显示界面确认：

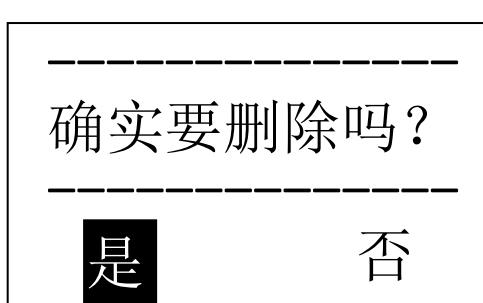

按【<】【>】键将光标移到【是】上按【确认】键可以确认删除最近一次的单次测量值。

按【<】【>】键将光标移到【否】上按【确认】键可以取消删除操作。不管光标位置，按【退出】键也可以取消删除操作。

- 按【进纸】键可以使打印机走纸。
- 按【打印】键可以打印当前组数据，仅在显示平均值后才有效，可多次打印。
- 按【▲】或【▼】键可以浏览单次测量值，再按【退出】键恢复显示平均

值或最后测量值，按【】或【】键的浏览顺序不同。

- 按【】键可以开关液晶背光。
- 按【菜单】键可以进入主菜单。

快捷设置键：


- 在主界面下按【切换】键可以在轧辊专用和非轧辊专用两种状态之间切换
- 按【方向】键可以改变冲击方向设置。
- 按【硬度】键可以改变硬度制设置，每按一次会在当前材料和冲击装置所有可以转换的各种硬度制之间循环，如果当前设置为强度测量，会转换为里氏。
- 按【材料】键可以改变材料设置，每按一次会在各材料之间循环，并将硬度制改为里氏，所以测量时要先设材料，再设硬度制。

注：所谓“转换”是指对于某种材料，依据里氏硬度和其它硬度在大量试验的基础上建立的对应关系。根据这种关系，硬度计自动将测量的里氏硬度值经过计算“变为”其它硬度制的硬度值。

【材料】【硬度】【方向】快捷键在轧辊专用状态下无效


6.4 菜单结构图

仪器参数的设置和附加功能均可通过菜单操作实现，在主显示界面按【菜单】键可以进入主菜单。

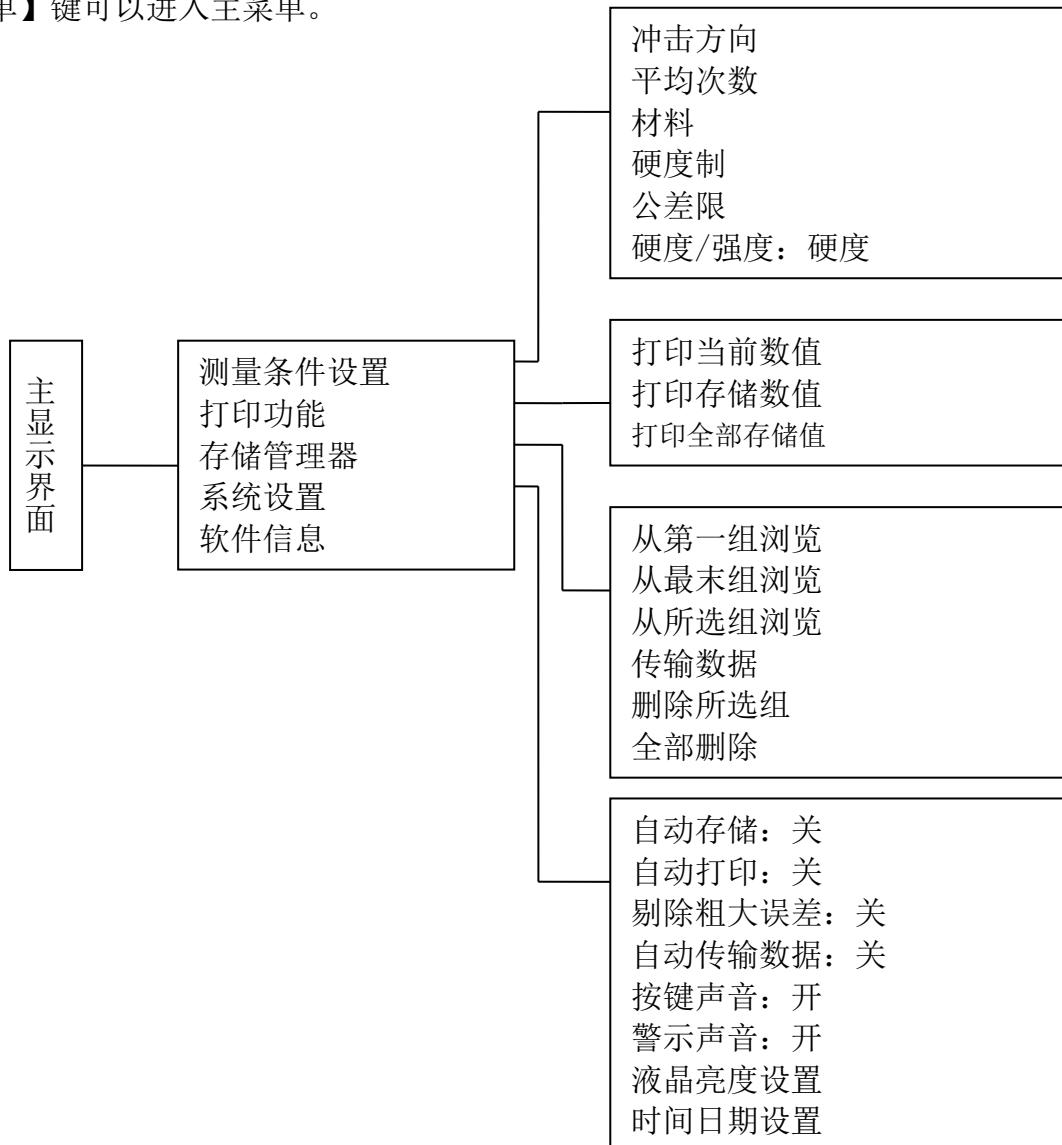

6.5 测量条件设置

在主显示界面按【菜单】键进入主菜单。

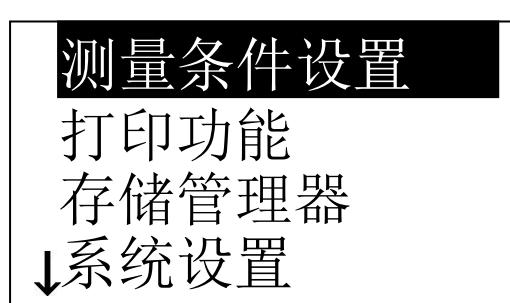

按【确认】键进入【测量条件设置】菜单。

3. 菜单下部左侧的符号↓表示此菜单还未结束，按【▼】键可以继续向下翻看；菜单上部左侧的符号↑表示此菜单上部还有内容，按【▲】键可以继续向上翻看。

冲击方向
平均次数
材料
硬度制
公差限
硬度/强度：硬度


按【▲】【▼】键移动光标至欲设定的条件，按【确认】键。

注：1. 轧辊专用状态下仅平均次数和公差限两项可以设置
2. 非轧辊专用状态，当【硬度/强度】设为【强度】时，不能再选择硬度制，所以移动光标时光标会从【硬度制】选项跳过。
3. 非轧辊专用状态，仅D/DC型冲击装置有强度测量功能，所以，当使用其它冲击装置时，光标不能移到【硬度/强度】选项上。

4. 菜单下部左侧的符号↓表示此菜单还未结束，按【▼】键可以继续下翻看，

菜单下部左侧的符号↑表示此菜单还未结束，按【▲】键可以继续上翻看。

6.5.1 冲击方向设置

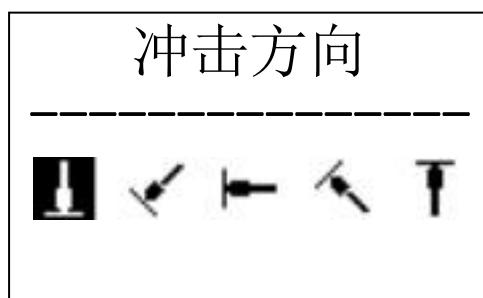


按【<】【>】键移动光标至欲设定的冲击方向。

按【确认】键完成更改。

按【退出】键取消更改。

注：非轧辊专用状态才可设置

6.5.2 平均次数设置

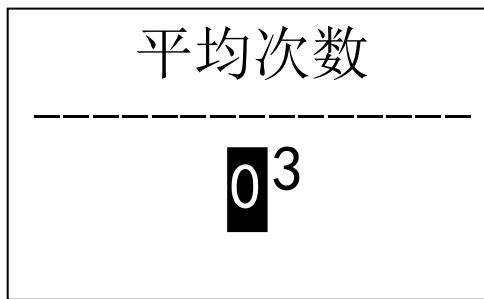

可以在1~32次范围内修改平均次数。

按【>】【<】键移动光标，按【▲】【▼】键改变数值。


按【确认】键完成更改。

按【退出】键取消更改。

6.5.3 材料设置

【硬度/强度】设为硬度时会显示以下可选材料：

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金、铜锡合金、纯铜、锻钢

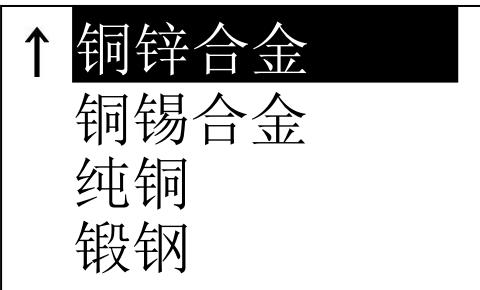

按【▲】【▼】键移动光标到要设定的材料。


按【确认】键完成更改。

按【退出】键取消更改。

1. 非轧辊专用状态才可设置
2. 更改材料设置后，硬度制设置自动恢复为 HL。
3. 选择硬度制前请先选择材料。

【硬度/强度】设为强度时显示以下可选材料：

低碳钢、高碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢

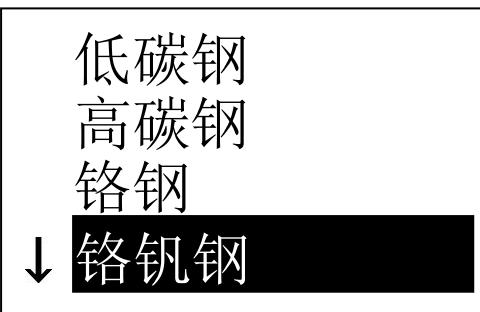

按【▲】【▼】键移动光标到要设定的材料。

按【确认】键完成更改。

按【退出】键取消更改。

1. 非轧辊专用状态才可设置

注：菜单下部左侧的符号↓表示此菜单还未结束，按【▼】键可以继续下翻看，

菜单下部左侧的符号↑表示此菜单还未结束，按【▲】键可以继续上翻看。

6.5.4 硬度制设置



按【◀】【▶】或【▲】【▼】键移动光标到要设定的硬度制。

按【确认】键完成更改。

按【退出】键取消更改。

- 注：
1. 这里仅显示当前选定的冲击装置和材料可以转换的硬度制，不能转换的硬度制不显示。
 2. 选择硬度制前请先选择材料。
 3. 更改材料设置后，硬度制设置自动恢复为 HL。

6.5.5 公差限设置



按【◀】【▶】键移动光标, 按【▲】
【▼】键输入数值。

按【确认】键完成更改。

按【退出】键取消更改。

注:1. 如果设置超出测量范围, 会提
醒您重新设置。

2. 所设下限大于上限则自动对换。

6.5.6 硬度/强度设置




按【确认】键进行【硬度/强度】的
选择, 光标处显示会在硬度、强度间
切换。

注:1. 非轧辊专用状态才可设置
2. 只有D型和DC型冲击装置有强
度测量功能, 如果冲击装置不是
D或DC型, 此项设置只能为【硬
度】。

6.6 打印功能

在主显示界面按【菜单】键进入主菜单。按【▲】【▼】键将光标移到【打
印功能】上。按【确认】键进入打印管理菜单。

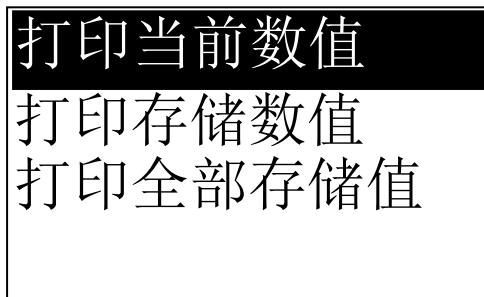

按【▲】【▼】键将光标移到需要的
打印功能上, 按【确认】键即可打印。
注: 1. 打印过程中按住【退出】键可
以在打印完当前组后停止打
印。

打印注意事项:

- 在电池充电过程中, 打印机无法打印。
- 打印过程中不得打开纸仓盖, 否则可能导致打印机工作不正常。
- 打印机不能连续打印超过 1m 的单据, 否则可能导致打印机芯损坏。
- 普通热敏打印纸的存放时间较短, 如果要打印需长期保存的检测数据, 请选用长效热敏打印纸。
- 打印纸不要放在高温或阳光直射的地方储存, 如果已经拆封, 请放在避光的地方保存。


6.6.1 打印当前数值

【打印当前数值】可以打印仪器名称、编号、操作人、时间、日期、冲击装置

类型、冲击方向、平均次数、材料、单次测量值、平均值。

如果没有关机，也没有改变测量条件，则再次打印时只打印单次测量值和平均值。

6.6.2 打印存储数值

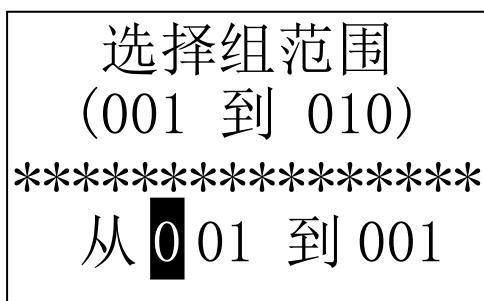

该功能需要首先选择组数范围，同时会显示出存储器中保存的组数范围。

按【>】【<】键移动光标，

按【▲】【▼】键改变数值。

按【确认】键开始打印。

按【退出】键取消打印。

打印内容包括：仪器名称、日期、冲击装置类型、冲击方向、平均次数、材料、组号、单次测量值、平均值。如果下一组的日期、冲击装置类型、冲击方向、平均次数、材料和硬度制与上一组相同，则只打印组号、单次测量值和平均值，否则还打印日期和测量条件。

- 如果设置组数超出实际范围，则打印其中实际存在的组数。
- 始末组数不分大小，即打印1~5组可以设为从1到5或从5到1。
- 数组范围值越大，表示该组值距当前越近，反之，则越远。

6.6.3 打印全部存储值

以相同格式打印出存储器的所有组数值。


6.6.4 走纸（手动进纸）

打印机在正常工作状态下，按下走纸键【进纸】，打印机开始走纸。必须一直按住【进纸】按键打印机才走纸，松开【进纸】按键打印机停止走纸。

注意，在电池充电过程中，打印机无法走纸。


6.7. 存储管理

在主显示界面按【菜单】键进入主菜单。

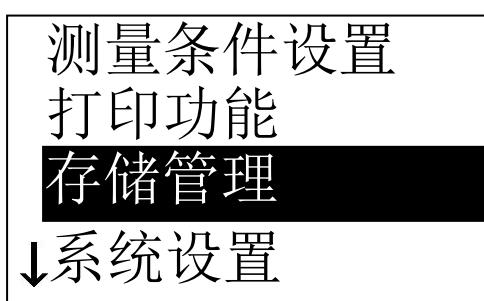

按【▲】【▼】键将光标移到【存储管理】上。

按【确认】键进入【存储管理】菜单。如果存储器内没有数据，会显示“无数据！”后返回。

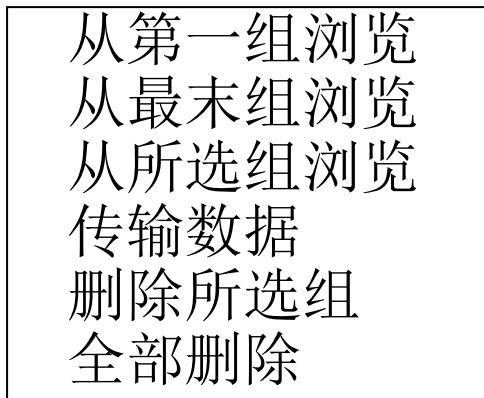


按【▲】【▼】键将光标移到所需的功能上按【确认】键即可。

6.7.1 从第一组浏览/从最末组浏览

【从第一组浏览】从第一组开始显示存储器数据。

【从最末组浏览】从最后一组开始显示存储器数据。

6.7.2 从所选组浏览

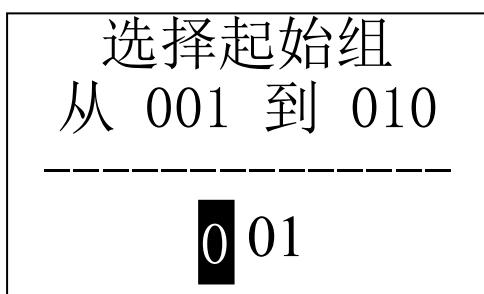

【从所选组浏览】将出现选择起始组界面。

按【▶】【◀】键移动光标。

按【▲】【▼】键改变数值。


按【确认】键从输入的起始组开始显示存储器数据。

按【退出】键取消操作

6.7.3 传输数据

【传输数据】将存储器数据以文本方式从通讯口送出。该功能未启用。

6.7.4 删除所选组

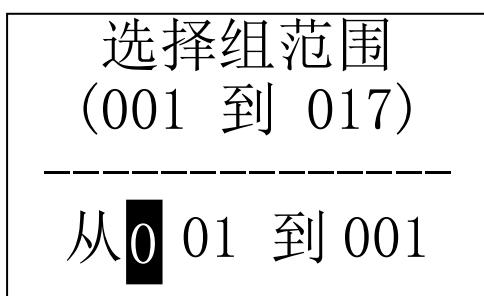

【删除所选组】将出现选择要删除组范围界面。

按【▶】【◀】键移动光标，

按【▲】【▼】键改变数值。

按【确认】键删除选定组。

按【退出】键取消操作。

注：1. 如果设置组数超出实际范围，则删除其中实际存在的组数。

2. 始末组数不分大小，即删除1~5组可以设为从1到5或从5到1。


3. 删除后，存储数据组序号将重新排列。

4. 当删除数据，特别是删除小组号数据时，因为要对后面的数据进行搬移，可能需要最多30秒左右的时间，这时请不要关机，以免造成数据混乱。

6.7.5 全部删除

【全部删除】将删除存储器的全部数据。

6.7.6 确认删除

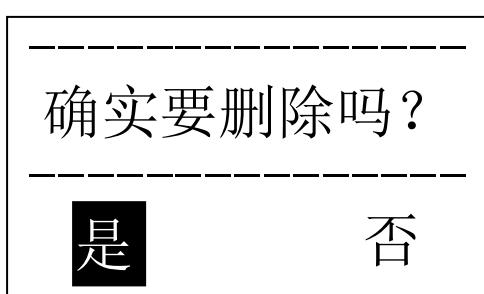

删除存储器数据时会出现确认界面。

按【◀】【▶】键将光标移到【是】上按【确认】键可以删除数据。

按【◀】【▶】键将光标移到【否】上按【确认】键可以取消删除操作。

不管光标位置，按【退出】键也可以取消删除操作。

6.8 数据浏览

No. 001	12/03	652HL
No. 002	12/03	587HL
No. 003	12/03	820HL
No. 004	12/03	693HL
No. 005	12/03	783HL
No. 006	12/03	782HL
No. 007	12/03	579HL
No. 008	12/03	687HL

每屏最多可以显示 8 组数据的编号、日期和平均值。

按【▲】【▼】键翻页。

按【退出】键退出浏览。

按【确认】键出现光标，可以进一步看详细内容。

No. 001	12/03	514HL
No. 002	12/03	785HL
No. 003	12/03	516HL
No. 004	12/03	789HL
No. 005	12/03	570HL
No. 006	12/03	852HL
No. 007	12/03	523HL
No. 008	12/03	796HL

按【▲】【▼】键选择本屏内的组。

按【退出】键回到前一浏览状态。

按【确认】键看该组详细内容。

No. 001	12/03/02
平均值=	514HL
D	↓ 05 次
钢和铸钢	↓

按【▲】【▼】键翻页浏览平均值、测量条件或单次测值。

按【退出】键回到前一浏览状态。

511	513	516	↑
514	515		

6.9 系统设置

在主显示界面按【菜单】键进入主菜单。

测量条件设置
打印功能
存储管理器
↓ 系统设置

按【▲】【▼】键将光标移到【系统设置】上。

按【确认】键进入【系统设置】菜单。

自动存储:关
自动打印:关
剔除粗大误差:关
自动传输数据:关
按键声音:开
警示声音:开
液晶亮度设置
时间日期设置

按【▲】【▼】键移动光标到要设定的项目。

按【确认】键直接更改或进入相应更改界面。

按【退出】键返回。

【自动存储】 【自动打印】 【剔除粗大误差】 【自动传输数据】 【按键声音】 【警示声音】都可以用【确认】键选择【开】或【关】。

【自动存储】: 设为【开】时,可以在测量完成显示平均值后自动存储当前组数据。

【自动打印】: 设为【开】时,可以在测量完成显示平均值后自动打印当前组数据。

【剔除粗大误差】: 设为【开】时,可以在完成设定的平均次数时按照 3σ 准则自动剔除粗大误差,如果有数据被剔除,需要补充测量以达到设定次数。

【自动传输数据】: 设为【开】时,可以在测量完成显示平均值后以文本方式将当前组数据从 RS232 口送出。

【按键声音】: 设为【开】时,每次按键时,蜂鸣器都会短鸣一声。

【警示声音】: 设为【开】时,在测量值超出公差限、删除数据等情况下蜂鸣器都会长鸣一声。

6.9.1 液晶亮度设置

液晶亮度设置

按【▲】增加亮度
按【▼】降低亮度

按【▲】键增加亮度。

按【▼】键降低亮度。

按【确认】键完成更改。

按【退出】键取消更改。

6.9.2 时间日期设置

时间日期设置

10/05/2005 11:02

当前时间日期显示在屏幕上,日期的格式为“月/日/年 时/分”。按【◀】

【▶】键将光标移到要设置的数值

上,按【▲】【▼】键对该值进行更


改。

按【确认】键完成更改，将当前时间
日期修改为所设时间日期。

按【退出】键取消更改。


6.10 软件信息

在主显示界面按【菜单】键进入主菜单。

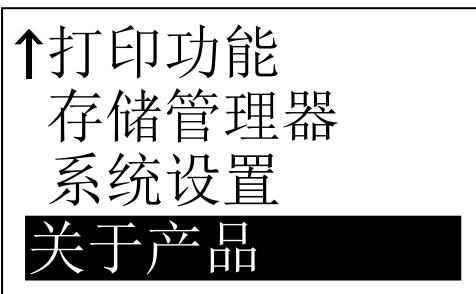

按【▲】【▼】键将光标移到【软件
信息】上。

按【确认】键进入【软件信息】。

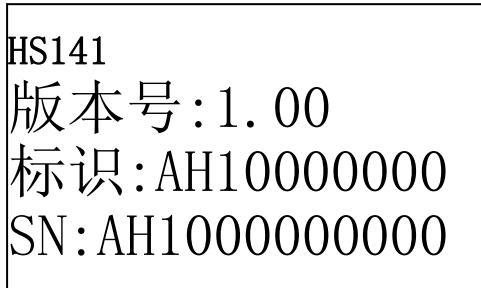

该界面显示有关仪器和嵌入软件的
信息。

软件版本号和嵌入软件标识号随着
软件升级而改变，恕不再另行通知。


注：本公司保留不通知客户的情况下，修改版本号，标识的权力，请客户谅解

6.11 软件校准

首次使用本仪器前、长时间不使用后再次使用前必须用随机里氏硬度块对仪器和冲击装置进行校准。

一台主机配多种类型冲击装置时，每种冲击装置只需要校准 1 次，以后更换冲击装置不需要再重新校准。

按住【确认】键的同时按【①】键开机，即可进入软件校准界面。

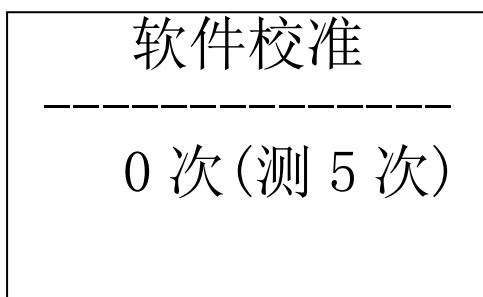

将冲击方向设为【↓】。
在里氏硬度块上垂直向下测量 5 点。



测量完成后会显示平均值。

按【▲】【▼】键输入真实值。
按【确认】键完成校准。
按【退出】键取消校准操作。
校准范围为±15HL。

6.12 背光


仪器液晶屏带有 EL 背光，便于在黑暗条件下使用，开机后，可以随时按【※】键开启或关闭背光。

6.13 自动关机

- 仪器具有自动关机功能，以节省电池电能。
- 如果在 5 分钟内既没有测量，也没有任何按键操作，仪器会自动关机，在关机前液晶屏幕显示会闪动显示 20 秒，这时按除【①】键外的任意键都可以使液晶屏幕停止闪动并停止关机操作。
- 当电池电压过低时，仪器会显示“电量不足！”，然后自动关机。
- 电池充电过程中，自动关机功能失效。

6.14 打印纸卷安装

- 用手指捏住纸仓盖两端，稍许用力打开纸仓盖；
- 如图将纸卷放入纸仓，注意纸的方向，如果纸卷放反了将导致无法打印；
- 如图拉出适当长度的纸卷，注意要将纸卷拉出纸仓外；
- 将纸卷摆正后，合上纸仓盖。

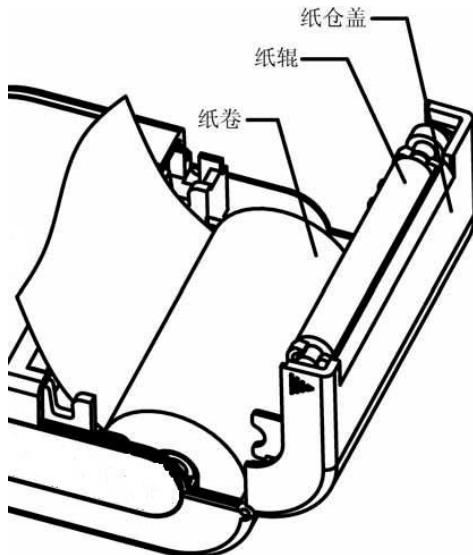

6.15 电池充电

在主机内装有可充电镍氢电池组。电池用过一段时间后容量不足时，电池符号会显示为： ，其中黑色部分越多，说明电池电量越多；电池容量用完后，电池符号会闪动显示 。电池容量接近用完或用完时，需要及时充电。充电方法如下：

- 将仪器左侧的电池开关置于“ON”的位置；
- 将充电器的市电插头插入市电电源插座，然后将充电插头插入打印机的充电插座，仪器会自动开机，并且开始对电池充电。电池符号会交替显示 和 ，其中黑色部分越多，说明越接近充满；
- 充电结束后会闪动显示 。
- 请使用随机配置的充电器给电池充电。

6.16 电池更换

电池组的工作寿命一般为 3 年。电池组失效后，用户可自行更换，其程序如下：

- 将仪器主机倒置，打开电池仓盖；
- 拔下电源插头，取出已失效电池；
- 将新电池电源插头插入电池仓的插座上（注意正、负极不要接反）；
- 新电池就位，合上电池仓盖。打开电源开关检查仪器是否工作正常。

注意电池安装时的正负极性！极性颠倒可能导致仪器损坏。

6.17 数据传输电缆连接

将 USB 电缆的一端插入主机右侧的 USB 通信插座中，将另一端插头插入计算机机箱的 USB 插口中。将仪器开机，在 PC 机上运行 DataPro 数据管理软件，按照 DataPro 数据管理软件操作手册的指引，可以对仪器内存储的数据下载到 PC 机中，并可以进行后续的数据处理、保存、打印等操作。

7 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
不开机	电池耗尽	电池充电
	安装电池时，极性颠倒	按照正确的极性安装
充不上电	电池失效	更换电池
	电池开关是否置于“ON”	应将电池开关置于“ON”
仪器无测值	传感器线缆故障	更换传感器线缆

8 保养和维修

8.1 冲击装置维护

- 在使用 1000—2000 次后，要用尼龙刷清理冲击装置的导管及冲击体，清洁导管时先将支承环旋下，再将冲击体取出，将尼龙刷以逆时针方向旋入管内，到底后拉出，如此反复 5 次，再将冲击体及支承环装上；
- 使用完毕后，应将冲击体释放；
- 冲击装置内严禁使用各种润滑剂。

8.2 仪器维修程序

- 当用标准洛氏硬度块进行检定时，误差均大于 2HRC 时，可能是球头磨损失效，应考虑更换球头或冲击体。
- 当硬度计出现其它不正常现象时，请用户不要拆卸或调节任何固定装配之零部件，填妥保修卡后，交由我公司维修部门，执行保修条例。

8.3 非保修器件

1 外壳 2 打印仓盖 3 球头 4 电池 5 支撑环部件 6 探头线 7 视窗 8 键膜

注：（由于用户使用不当造成的损坏不在保修范围内）

9 仪器检定

硬度计的检定周期一般不超过一年。使用单位可根据实际情况进行日常检查。

10 贮存条件、运输及注意事项

- 贮存时应远离振动、强烈磁场、腐蚀性介质、潮湿、尘埃，应在常温下贮存。
- 运输时在保证原包装的状态下，可在三级公路条件下进行。

附录

附表 1

材料	硬度制	冲击装置					
		D/DC	D+15	C	G	E	DL
Steel and cast steel 钢和铸钢	HRC	17.9~68.5	19.3~67.9	20.0~69.5		22.4~70.7	20.6~68.2
	HRB	59.6~99.6			47.7~99.9		37.0~99.9
	HRA	59.1~85.8				61.7~88.0	
	HB	127~651	80~638	80~683	90~646	83~663	81~646
	HV	83~976	80~937	80~996		84~1042	80~950
	HS	32.2~99.5	33.3~99.3	31.8~102.1		35.8~102.6	30.6~96.8
Steel 锻钢	HB	143~650					
CWT、ST 合金工具钢	HRC	20.4~67.1	19.8~68.2	20.7~68.2		22.6~70.2	
	HV	80~898	80~935	100~941		82~1009	
Stainless steel 不锈钢	HRB	46.5~101.7					
	HB	85~655					
	HV	85~802					
GC. IRON 灰铸铁	HRC						
	HB	93~334			92~326		
	HV						
NC、IRON 球墨铸铁	HRC						
	HB	131~387			127~364		
	HV						
C. ALUM 铸铝合金	HB	19~164		23~210	32~168		
	HRB	23.8~84.6		22.7~85.0	23.8~85.5		
BRASS 铜锌合金 (黄铜)	HB	40~173					
	HRB	13.5~95.3					
BRONZE 铜 锡合金 (青铜)	HB	60~290					
COPPER 纯铜	HB	45~315					

附表 2

序号	材料	里氏硬度 HLD	强度 σ_b (MPa)
1	C 低碳钢	350~522	374~780
2	C 高碳钢	500~710	737~1670
3	Cr 铬钢	500~730	707~1829
4	CrV 铬钒钢	500~750	704~1980
5	CrNi 铬镍钢	500~750	763~2007
6	CrMo 铬钼钢	500~738	721~1875
7	CrNiMo 铬镍钼钢	540~738	844~1933
8	CrMnSi 铬锰硅钢	500~750	755~1993
9	SSST 超高强度钢	630~800	1180~2652
10	SST 不锈钢	500~710	703~1676

附表 3

异型冲击装置	DC(D)/DL	D+15	C	G	E	
冲击能量	11mJ	11mJ	2.7mJ	90mJ	11mJ	
冲击体质量	5.5g/7.2g	7.8g	3.0g	20.0g	5.5g	
球头硬度:	1600HV	1600HV	1600HV	1600HV	5000HV	
球头直径:	3mm	3mm	3mm	5mm	3mm	
球头材料:	碳化钨	碳化钨	碳化钨	碳化钨	金刚石	
冲击装置直径:	20mm	20mm	20mm	30mm	20mm	
冲击装置长度:	86(147)/ 75mm	162mm	141mm	254mm	155mm	
冲击装置重量:	50g	80g	75g	250g	80g	
试件最大硬度	940HV	940HV	1000HV	650HB	1200HV	
试件表面平均粗糙度 Ra:	1.6 μm	1.6 μm	0.4 μm	6.3 μm	1.6 μm	
试件最小重量:						
可直接测量	>5kg	>5kg	>1.5kg	>15kg	>5kg	
需稳定支撑	2~5kg	2~5kg	0.5~1.5kg	5~15kg	2~5kg	
需密实耦合	0.05~2kg	0.05~2kg	0.02~0.5kg	0.5~5kg	0.05~2kg	
试件最小厚度						
密实耦合	5mm	5mm	1mm	10mm	5mm	
硬化层最小深度	≥0.8mm	≥0.8mm	≥0.2mm	≥1.2mm	≥0.8mm	
球头压痕尺寸						
硬度 300HV 时	压痕直径 24 μm	0.54mm 24 μm	0.54mm 24 μm	0.38mm 12 μm	1.03mm 53 μm	0.54mm 24 μm
硬度 600HV 时	压痕直径 17 μm	0.54mm 17 μm	0.54mm 17 μm	0.32mm 8 μm	0.90mm 41 μm	0.54mm 17 μm
硬度 800HV 时	压痕直径 10 μm	0.35mm 10 μm	0.35mm 10 μm	0.35mm 7 μm	-- --	0.35mm 10 μm
冲击装置适用范围		DC 型测量孔或园柱筒内; DL 型测量细长窄槽或孔; D 型用于常规测量	D+15 型接触面细小, 加长, 适宜测量沟槽或凹入的表面	C 型冲击力小, 对被测表面损伤很小, 不破坏硬化层, 适合测量小轻薄部件及表面硬化层。	G 型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件	E 型测量硬度极高材料

附表 4

序号	代号	型号	异型支承环简图	备注
1	03-03.7	Z10-15		测外圆柱面 R10~R15
2	03-03.8	Z14.5-30		测外圆柱面 R14.5~R30
3	03-03.9	Z25-50		测外圆柱面 R25~R50
4	03-03.1 0	HZ11-13		测内圆柱面 R11~R13
5	03-03.1 1	HZ12.5-17		测内圆柱面 R12.5~R17
6	03-03.1 2	HZ16.5-30		测内圆柱面 R16.5~R30
7	03-03.1 3	K10-15		测外球面 SR10~SR15
8	03-03.1 4	K14.5-30		测外球面 SR14.5~SR30
9	03-03.1 5	HK11-13		测内球面 SR11~SR13
10	03-03.1 6	HK12.5-17		测内球面 SR12.5~SR17
11	03-03.1 7	HK16.5-30		测内球面 SR16.5~SR30
12	03-03.1 8	UN		测外圆柱面，半径可调 R10~∞

用 户 须 知

一、用户购买本公司产品后，请认真填写《保修登记卡》，并将加盖用户单位公章的《保修登记卡》和购买仪器发票复印件寄回本公司客户服务中心，也可委托售机单位代寄。手续不全时，只能维修不予保修。

二、本公司产品从用户购置之日起，两年内出现质量故障（非保修件除外），请凭“保修卡”或购机发票复印件与本公司仪器服务部联系，可免费维修。保修期内，不能出示保修卡或购机发票复印件，本公司按出厂日期计算保修期，期限为一年。

三、超过保修期的本公司产品出现故障，可以交由本公司仪器服务部维修产品，按公司规定收取维修费用。

四、公司定型产品外的“特殊配置”（异型传感器、加长电缆、专用软件等），按有关标准收取费用。

五、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，以及私自涂改保修卡，无购货凭证，本公司均不能予以保修。

六、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并与我公司联系。

杰出的高技术产品 令人放心的质量 让您满意的服务

您的支持将有助于我们改善并提高服务的水平和质量！

请联系我公司销售部或售后服务部：

全国统一服务热线：400-600-1410

销售电话：010-62958310, 62958710

传真电话：010-62951890

地址：北京市海淀区悦秀路99号1号楼（100085）

北京时代创合科技有限公司

我们将尽快为您解决。

公司网址：www.jz17.com

www.times-ndt.com

